



UK  
CA  
CE

# PVCHECKS-PRO

Manuale d'uso





**INDICE**

1. PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA .....	3
1.1. Istruzioni preliminari .....	3
1.2. Durante l'utilizzo .....	4
1.3. Dopo l'utilizzo .....	4
1.4. Definizione di categoria di misura (sovratensione).....	4
2. DESCRIZIONE GENERALE .....	5
2.1. Introduzione.....	5
2.2. Funzionalità dello strumento .....	5
3. PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO .....	6
3.1. Controlli iniziali .....	6
3.2. Alimentazione dello strumento .....	6
3.3. Conservazione .....	6
4. NOMENCLATURA.....	7
4.1. Descrizione dello strumento .....	7
4.2. Descrizione della tastiera .....	8
4.3. Videata iniziale .....	8
5. MENU GENERALE.....	9
5.1. SET – impostazione dello strumento.....	9
5.1.1. Lingua .....	9
5.1.2. Data e Ora.....	10
5.1.3. Generali.....	10
5.1.4. Irraggiamento.....	10
5.1.5. Info .....	11
5.1.6. Nome Operatore .....	11
6. ISTRUZIONI OPERATIVE .....	12
6.1. DMM – Funzione multimetro .....	12
6.2. UREM – Unità remota .....	13
6.3. RPE – Misura di Continuità su moduli/stringhe/campi FV .....	16
6.3.1. Calibrazione cavi di misura .....	16
6.3.2. Esecuzione misura di continuità in modo Standard (STD).....	18
6.3.3. Esecuzione misura di continuità in modo Timer (TMR).....	20
6.3.4. Situazioni anomale.....	22
6.4. MΩ – Misura di isolamento su moduli/stringhe/campi FV .....	23
6.4.1. Esecuzione misura di Isolamento – Modo DUAL .....	23
6.4.2. Esecuzione misura di isolamento – Modo TMR .....	25
6.4.3. Situazioni anomale.....	28
6.5. GFL – Ricerca condizioni di basso isolamento su stringhe FV .....	30
6.6. DB – Gestione database moduli.....	34
6.6.1. Definizione di un nuovo modulo FV .....	34
6.6.2. Modifica di un modulo FV esistente.....	36
6.6.3. Cancellazione di un modulo FV esistente.....	36
6.7. IVCK - Test su moduli e stringhe FV .....	37
6.7.1. Introduzione .....	37
6.7.2. Esecuzione Test IVCK senza unità remota .....	38
6.7.3. Esecuzione Test IVCK con unità remota .....	42
6.7.4. Situazioni anomale.....	49
6.8. Elenco dei messaggi a display .....	52
7. MEMORIZZAZIONE RISULTATI .....	53
7.1. Salvataggio delle misure .....	53
7.2. Richiamo a display e cancellazione dati salvati .....	54
8. COLLEGAMENTO DELLO STRUMENTO A PC .....	55
9. MANUTENZIONE .....	56
9.1. Generalità.....	56
9.2. Sostituzione batterie.....	56
9.3. Pulizia dello strumento .....	56
9.4. Fine vita.....	56

---

10. SPECIFICHE TECNICHE .....	57
10.1. Caratteristiche tecniche .....	57
10.2. Caratteristiche generali .....	58
10.3. Condizioni ambientali di utilizzo .....	59
10.4. Accessori .....	59
11. APPENDICE – CENNI TEORICI .....	60
11.1. Misura Indice di Polarizzazione (PI) .....	60
11.2. Rapporto di Assorbimento Dielettrico (DAR) .....	60
12. ASSISTENZA .....	61
12.1. Condizioni di garanzia .....	61
12.2. Assistenza .....	61

## 1. PRECAUZIONI E MISURE DI SICUREZZA

Lo strumento è stato progettato in conformità alla direttiva IEC/EN61010-1 relativa agli strumenti di misura elettronici. Prima e durante l'esecuzione delle misure attenersi alle seguenti indicazioni e leggere con particolare attenzione tutte le note precedute dal simbolo ⚠

- Non effettuare misure di tensione o corrente in ambienti umidi
- Non effettuare misure in presenza di gas o materiali esplosivi, combustibili o in ambienti polverosi
- Evitare contatti con il circuito in esame se non si stanno effettuando misure
- Evitare contatti con parti metalliche esposte, con terminali di misura inutilizzati, ecc..
- Non effettuare alcuna misura qualora si riscontrino anomalie nello strumento come, deformazioni, rotture, assenza di visualizzazione sul display, ecc..
- Prestare particolare attenzione quando si effettuano misure di tensioni superiori a 25V in ambienti particolari e 50V in ambienti ordinari in quanto si è in presenza di rischio di shock elettrici

Nel presente manuale e sullo strumento sono utilizzati i seguenti simboli:



Attenzione: attenersi alle istruzioni riportate nel manuale; un uso improprio potrebbe causare danni allo strumento o ai suoi componenti



Pericolo alta tensione: rischi di shock elettrici



Doppio isolamento



Tensione o corrente DC



Tensione AC



Riferimento di terra

### 1.1. ISTRUZIONI PRELIMINARI

- Lo strumento è stato progettato per essere usato **nelle condizioni ambientali specificate al § 10.3**. La presenza di condizioni ambientali sensibilmente differenti può compromettere la sicurezza dello strumento e dell'operatore. In ogni caso, prima dell'utilizzo, attendere che le condizioni all'interno dello strumento siano comparabili alle condizioni dell'ambiente in cui esso si trova ad operare
- Lo strumento può essere utilizzato per misure di **TENSIONE** e **CORRENTE** in CAT III 1500V DC, CAT III 1000VAC con tensione massima 1500VDC e 1000V AC tra gli ingressi. Non operare su circuiti che superino i limiti specificati al § 10.1
- La invitiamo a seguire le normali regole di sicurezza orientate alla protezione contro correnti pericolose e proteggere lo strumento contro un utilizzo errato
- Solo gli accessori forniti a corredo dello strumento garantiscono gli standard di sicurezza. Essi devono essere in buone condizioni e sostituiti, se necessario, con modelli identici
- Controllare che le batterie siano inserite correttamente
- Prima di collegare i cavi di misura al circuito in esame, controllare che sia stata selezionata la funzione desiderata

## 1.2. DURANTE L'UTILIZZO

La preghiamo di leggere attentamente le raccomandazioni e le istruzioni seguenti:



### ATTENZIONE

- La mancata osservazione delle avvertenze e/o istruzioni può danneggiare lo strumento e/o i suoi componenti o essere fonte di pericolo per l'operatore
- Il simbolo "■" indica il livello di carica completo delle batterie interne. Quando il livello di carica scende a livelli minimi il simbolo "□" è mostrato a display. In questo caso interrompere le prove e procedere alla sostituzione delle batterie in accordo a quanto descritto nel § 9.2
- **Lo strumento è in grado di mantenere i dati memorizzati anche in assenza di batterie**

## 1.3. DOPO L'UTILIZZO

Quando le misure sono terminate, spegnere lo strumento mantenendo premuto il tasto **ON/OFF** per alcuni secondi. Se si prevede di non utilizzare lo strumento per un lungo periodo rimuovere le batterie ed attenersi a quanto specificato nel § 3.3.

## 1.4. DEFINIZIONE DI CATEGORIA DI MISURA (SOVRATENSIONE)

La norma "IEC/EN61010-1: Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio, Parte 1: Prescrizioni generali", definisce cosa si intenda per categoria di misura, comunemente chiamata categoria di sovratensione. Al § 6.7.4: Circuiti di misura, essa recita:

I circuiti sono suddivisi nelle seguenti categorie di misura:

- La **Categoria di misura IV** serve per le misure effettuate su una sorgente di un'installazione a bassa tensione  
*Esempi sono costituiti da contatori elettrici e da misure sui dispositivi primari di protezione dalle sovracorrenti e sulle unità di regolazione dell'ondulazione*
- La **Categoria di misura III** serve per le misure effettuate in installazioni all'interno di edifici  
*Esempi sono costituiti da misure su pannelli di distribuzione, disgiuntori, cablaggi, compresi i cavi, le barre, le scatole di giunzione, gli interruttori, le prese di installazioni fisse e gli apparecchi destinati all'impiego industriale e altre apparecchiature, per esempio i motori fissi con collegamento ad impianto fisso*
- La **Categoria di misura II** serve per le misure effettuate su circuiti collegati direttamente all'installazione a bassa tensione  
*Esempi sono costituiti da misure su apparecchiature per uso domestico, utensili portatili ed apparecchi simili*
- La **Categoria di misura I** serve per le misure effettuate su circuiti non collegati direttamente alla RETE DI DISTRIBUZIONE  
*Esempi sono costituiti da misure su non derivati dalla RETE e derivati dalla RETE ma con protezione particolare (interna). In quest'ultimo caso le sollecitazioni da transitori sono variabili, per questo motivo (OMISSIS) si richiede che l'utente conosca la capacità di tenuta ai transitori dell'apparecchiatura*

## 2. DESCRIZIONE GENERALE

### 2.1. INTRODUZIONE

Lo strumento è stato progettato per la realizzazione di test rapidi di pre-collauda (IVCK) su moduli/stringhe fotovoltaici (FV) in accordo alla normativa IEC/EN62446-1.

### 2.2. FUNZIONALITÀ DELLO STRUMENTO

Le seguenti caratteristiche sono disponibili:

#### Prova di continuità dei conduttori di protezione (RPE)

- Test con corrente di prova > 200mA in accordo alle normative IEC/EN62446-1, CEI 64-8, IEC/EN61557-4
- Calibrazione manuale dei cavi di misura

#### Misura di resistenza di isolamento su moduli/stringhe FV (MΩ)

- Tensioni di prova 250V, 500V, 1000V, 1500VDC in accordo alle IEC/EN62446, CEI 64-8, IEC/EN61557-2
- 2 modalità di misura disponibili
  - DUAL → misura in sequenza dell'isolamento fra polo positivo della stringa (+) e PE a e tra polo negativo della stringa e PE
  - TMR → misura singola temporizzata fra polo negativo della stringa e PE

**Funzione GFL (Ground Fault Locator) per ricerca posizione di basso isolamento tra i moduli di una stringa FV (vedere § 6.5)**

#### Misure di Tensione a vuoto e Corrente di corto circuito su moduli/stringhe FV Monofacciali o Bifacciali in accordo alla normativa IEC/EN62446 (IVCK)

- Misura di tensione a vuoto Voc su moduli/stringhe FV Monofacciali e Bifacciali fino a 1500VDC
- Misura di corrente di cortocircuito Isc su moduli/stringhe FV Monofacciali e Bifacciali fino a 40A
- Misura irraggiamento frontale e posteriore tramite collegamento Bluetooth con unità remota SOLAR03 e cella di riferimento HT305
- Visualizzazione risultati in condizioni OPC e STC
- Valutazione immediata (OK/NO) dei risultati ottenuti


Lo strumento dispone inoltre di un Database interno in grado di memorizzare fino a 64 moduli FV (**da caricare a cura dell'utente**), della funzione di retroilluminazione del display, la possibilità di regolazione interna del contrasto e un tasto **HELP** in grado di fornire a display un aiuto all'operatore nella fase di collegamento dello strumento all'impianto. Una funzione di autospegnimento, eventualmente disattivabile, è disponibile dopo circa 5 minuti di non utilizzo dello strumento

### 3. PREPARAZIONE ALL'UTILIZZO


#### 3.1. CONTROLLI INIZIALI

Lo strumento, prima di essere spedito, è stato controllato dal punto di vista elettrico e meccanico. Sono state prese tutte le precauzioni possibili affinché lo strumento potesse essere consegnato senza danni. Tuttavia, si consiglia di controllarlo per accertare eventuali danni subiti durante il trasporto. Qualora si dovessero riscontrare anomalie contattare immediatamente il rivenditore. Si consiglia inoltre di controllare che l'imballaggio contenga tutte le parti indicate al § 10.4. In caso di discrepanze contattare il rivenditore. Qualora fosse necessario restituire lo strumento si prega di seguire le istruzioni riportate al § 12

#### 3.2. ALIMENTAZIONE DELLO STRUMENTO

Lo strumento è alimentato tramite 6x1.5V batterie alcaline tipo AA LR06 o 6x1.2V batterie ricaricabili NiMH tipo AA. Il simbolo  indica il livello di carica delle batterie. Per la sostituzione delle batterie vedere il § 9.2.

**Lo strumento è in grado di mantenere i dati memorizzati anche in assenza di batterie.**

Lo strumento dispone di sofisticati algoritmi per aumentare al massimo l'autonomia delle batterie. Una breve pressione del tasto  attiva la retroilluminazione del display. Al fine di salvaguardare l'efficienza delle batterie la retroilluminazione si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi. L'utilizzo sistematico della retroilluminazione diminuisce l'autonomia delle batterie

#### 3.3. CONSERVAZIONE


Lo strumento è stato progettato per essere usato nelle condizioni ambientali specificate al § 10.3. La presenza di condizioni ambientali sensibilmente differenti può compromettere la sicurezza dello strumento e dell'operatore e/o non garantire misure precise.

Dopo un lungo periodo di conservazione e/o in condizioni ambientali estreme, prima dell'utilizzo, attendere che le condizioni all'interno dello strumento siano comparabili alle condizioni dell'ambiente in cui esso si trova ad operare



## 4. NOMENCLATURA

### 4.1. DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO

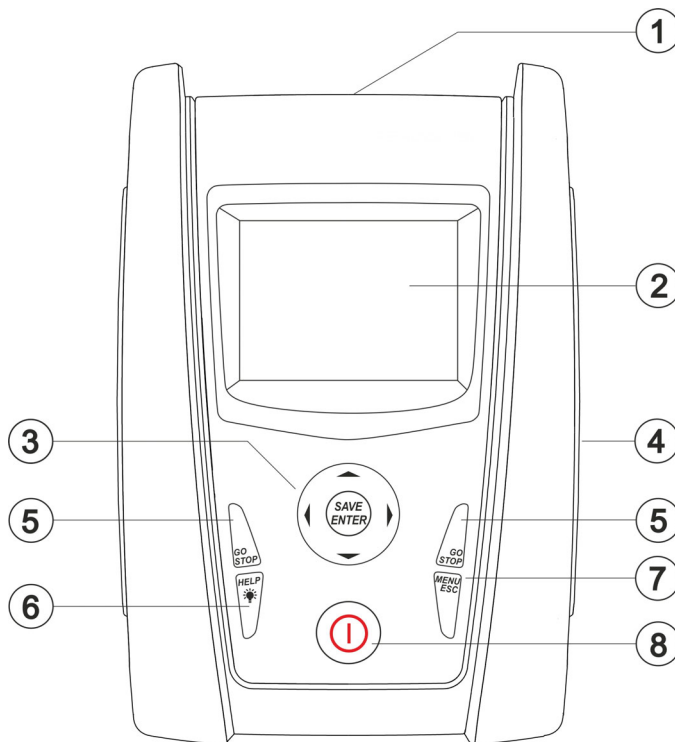

#### LEGENDA:

1. Ingressi
2. Display LCD
3. Tasti  $\nabla$ ,  $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangleright$ ,  $\blacktriangleleft$ , **SAVE/ENTER**
4. Vano connettore cavo ottico/USB
5. Tasti **GO/STOP**
6. Tasto **HELP**/
7. Tasto **ESC/MENU**
8. Tasto **ON/OFF**


Fig. 1: Descrizione parte frontale dello strumento



#### LEGENDA:

1. Ingressi **P**, **N** per misura tensione DC (IVCK) / Isolamento ( $M\Omega$ )
2. Ingressi **E**, **C** per test continuità (RPE)

Fig. 2: Descrizione parte superiore dello strumento

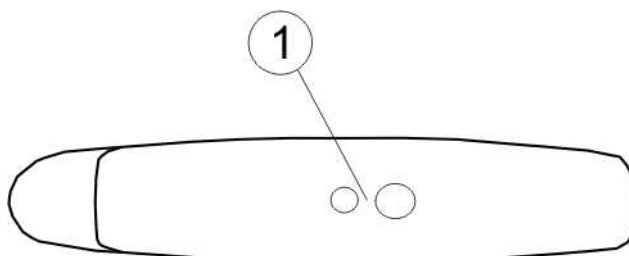

#### LEGENDA:

1. Connettore per collegamento cavo di uscita optoisolata ottico/USB

Fig. 3: Descrizione parte laterale dello strumento

## 4.2. DESCRIZIONE DELLA TASTIERA

La tastiera è costituita dai seguenti tasti:



Tasto **ON/OFF** per accendere e spegnere lo strumento



Tasto **ESC** per uscire dal menu selezionato senza confermare le modifiche  
Tasto **MENU** per tornare al menu generale dello strumento in ogni momento



Tasti ◀ ▲ ▶ ▼ per spostare il cursore all'interno delle varie schermate allo scopo di selezionare i parametri di programmazione  
Tasto **SAVE/ENTER** per il salvataggio dei parametri interni e i risultati delle misure (SAVE) e per selezionare le funzioni desiderate dal menu (ENTER)



Tasto **GO** per avviare la misurazione  
Tasto **STOP** per terminare la misurazione



Tasto **HELP** per accedere all'help on line visualizzando, per ciascuna funzione selezionata, le possibili connessioni tra strumento ed impianto  
Tasto ☀ (**pressione continua**) per la regolazione della retroilluminazione

## 4.3. VIDEATA INIZIALE

All'accensione dello strumento viene visualizzata per qualche secondo la videata iniziale. In essa sono visualizzati:

- Il modello dello strumento (PVCHECKs-PRO)
- Il costruttore
- Il numero di serie dello strumento (SN:)
- La versione dell'hardware (HW) e del firmware (FW) presente nella memoria dello strumento
- La data in cui è avvenuta l'ultima calibrazione dello strumento (Data calibrazione:)

**PVCHECKs-PRO**

**HT ITALIA**

SN: 23020002

HW: 1.00

FW: 1.01

Data Calibrazione:

14/02/2023

Dopo alcuni istanti lo strumento passa all'ultima funzione selezionata.

## 5. MENU GENERALE

La pressione del tasto **ESC**, in qualunque condizione si trovi lo strumento, consente di tornare al menu generale da cui è possibile impostare i parametri interni e selezionare la misura desiderata. Selezionando con il cursore una delle opzioni e confermando con **ENTER** si accede alla funzione desiderata

MENU	15/03 – 18:04	MENU	15/03 – 18:04
DMM	: Multimetro	SET	: Impostazioni
UREM	: Unità Remota.	MEM	: Dati Salvati
<b>IVCK</b>	<b>: Sequenza Test FV</b>	PC	: Trasferim. Dati
MΩ	: Isolamento		
GFL	: Trova basso Isol.		
RPE	: Continuità		
DB	: DataBase Mod. FV		
	▼		▼

### 5.1. SET – IMPOSTAZIONE DELLO STRUMENTO

Spostare il cursore su **SET** usando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. Lo strumento mostra la videata che permette l'accesso alle impostazioni interne. Le impostazioni vengono mantenute anche dopo lo spegnimento dello strumento.

SET	15/10 – 18:04
<b>Lingua</b>	
Data e Ora	
Generali	
Irraggiamento	
Info	
Nome Operatore	

#### 5.1.1. Lingua

Spostare il cursore su **Lingua** usando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. Lo strumento mostra la videata che permette l'impostazione della lingua di sistema. Selezionare l'opzione desiderata usando i tasti freccia (**▲**, **▼**). Premere il tasto **ENTER** per confermare o il tasto **ESC** per tornare alla videata precedente.

SET	15/10 – 18:04
English	
<b>Italiano</b>	
Español	
Deutsch	
Français	
Portuguese	

### 5.1.2. Data e Ora

Spostare il cursore su **Data e Ora** usando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. Successivamente la videata a lato è mostrata a display in modo da impostare la data/ora di sistema. Selezionare il campo “Formato” per impostare il sistema Europeo (formato “DD/MM/YY, hh:mm” **EU**) oppure Americano (formato “MM/DD/YY hh:mm” **USA**). Selezionare l’opzione desiderata usando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e (**◀**, **▶**). Premere il tasto **ENTER** per confermare o il tasto **ESC** per tornare alla videata precedente.

SET		15/10 – 18:04	
Formato	:	◀	<b>EU</b> ▶
Anno	:	◀	19 ▶
Mese	:	◀	10 ▶
Giorno	:	◀	14 ▶
Ora	:	◀	17 ▶
Minuto	:	◀	38 ▶

### 5.1.3. Generale

Spostare il cursore su **Generale** usando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. Lo strumento mostra la videata in cui è possibile abilitare/disabilitare l’auto power off, il suono associate alla pressione dei tasti, il contrasto del display e abilitare/disabilitare il collegamento WiFi (vedere § 8). Selezionare l’opzione desiderata usando i tasti freccia (**▲**, **▼**). Premere il tasto **ENTER** per confermare o il tasto **ESC** per tornare alla videata precedente.

SET		15/10 – 18:04	
AutoPowerOff	:	◀	<b>OFF</b> ▶
Suono tasti	:	◀	<b>OFF</b> ▶
Contrasto	:	◀	50 ▶
WiFi	:	◀	<b>OFF</b> ▶

### 5.1.4. Irraggiamento

Questa sezione consente l’impostazione della soglia minima di irraggiamento per la misura IVCK

1. Posizionare il cursore sulla voce “**Irraggiamento**” utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**
2. A display appare la videata con la voce “**Min. Irrag. [W/m2]**”, che consente l’impostazione della soglia minima di irraggiamento espressa in  $W/m^2$ , utilizzata come riferimento nella misura IVCK
3. Per l’impostazione della soglia minima di irraggiamento usare i tasti freccia (**◀**, **▶**). Il valore è impostabile nel campo  $100 \div 1000 W/m^2$  in passi di  $10 W/m^2$
4. Premere il tasto **SAVE** per salvare le impostazioni effettuate e il messaggio “Dati Salvati” sarà mostrato per un istante. Premere il tasto **ESC/MENU** per uscire senza salvare e tornare alla videata precedente

SET		15/10 – 18:04	
Irrag.Min [W/m2]	:	◀	<b>700</b> ▶
<b>Dati salvati</b>			

### 5.1.5. Info

Spostare il cursore su **Info** usando i tasti freccia (▲,▼) e confermare con **ENTER**.

Lo strumento mostra la videata iniziale come indicato nella videata a lato. Premere il tasto **ESC** per tornare al menu principale



### 5.1.6. Nome Operatore

Questa opzione consente di includere il nome dell'operatore che esegue le misure con lo strumento (**max 12 caratteri**). Tale nome sarà incluso nei report creati con uso del software di gestione.

1. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ per spostare il cursore sul carattere selezionare e premere il tasto **SAVE/ENTER** per l'inserimento
2. Muovere il cursore nella posizione "CANC" e premere il tasto **SAVE/ENTER** per cancellare il carattere selezionato
3. Muovere il cursore nella posizione "OK" e premere il tasto **SAVE/ENTER** per confermare il nome scritto e tornare alla videata precedente.



## 6. ISTRUZIONI OPERATIVE

### 6.1. DMM – FUNZIONE MULTIMETRO

In questa funzione lo strumento mostra i valori delle tensioni RMS (efficaci) e DC tra il polo positivo (+) e il polo (-), tra il polo positivo (+) e il riferimento di terra (PE) e tra il polo negativo (-) e il riferimento di terra (PE) allo scopo di verificare la presenza di componenti AC sulle tensioni di ingresso.

1. Posizionare il cursore sulla voce **DMM** utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata a lato

DMM 15/10 – 18:04		
VPNrms	0	V
VPErms	0	V
VNErms	0	V
VPNdc	0	V
VPEdc	0	V
VNEdc	0	V

2. Collegare lo strumento alla stringa FV in prova come mostrato nella Fig. 4

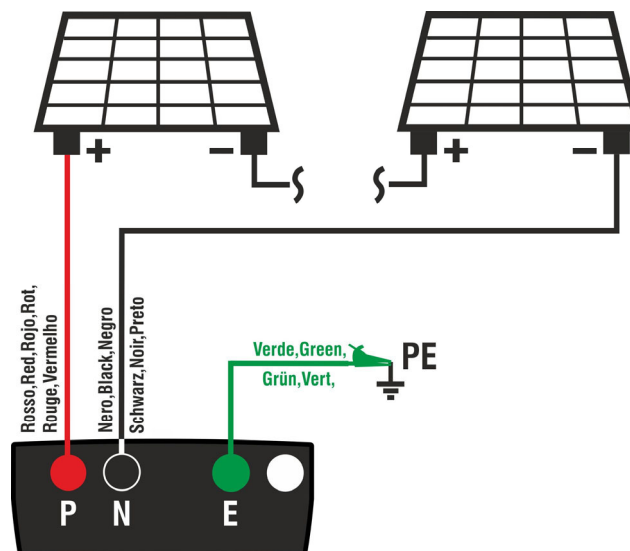


Fig. 4: Collegamento strumento nella funzione DMM

3. I valori delle tensioni sono mostrati a display come mostrato nella videata a lato

DMM 15/10 – 18:04		
VPNrms	1480	V
VPErms	750	V
VNErms	748	V
VPNdc	1420	V
VPEdc	720	V
VNEdc	-726	V



### ATTENZIONE

I risultati della funzione DMM non sono salvabili nella memoria dello strumento

## 6.2. UREM – UNITÀ REMOTA

Questa sezione gestisce tutte le operazioni eseguibili l'unità remota SOLAR03 utilizzabile durante le misure di tipo IVCK. In particolare, è possibile:


- Eseguire la ricerca, **tramite collegamento Bluetooth**, di una unità remota **SOLAR03** che può essere gestita dallo strumento, inserendola nella propria lista interna (**max 5 unità remote**)
- Selezionare o cancellare una unità remota SOLAR03 tra quelle presenti in lista
- Associare/disassociare una unità remota SOLAR03 dallo strumento in modo da poterla riconoscere automaticamente ad ogni collegamento
- Visualizzare le informazioni dell'unità remota selezionata
- Attivare/terminare la registrazione dei parametri ambientali (temperatura/irraggiamento) su una unità remota attiva e connessa

In particolare, per ogni unità remota SOLAR03 gestita, lo strumento fornisce:


- Numero di serie
- Voce "Att" → unità remota attiva (simbolo "√") o non attiva (nessun simbolo)
- Voce "Stato" → unità remota attiva connessa (simbolo "📶") o attiva non connessa (simbolo "📶")
- Voce "Rec" → unità attiva e connessa in fase di registrazione (simbolo "📶")

Per associare allo strumento una **nuova** unità remota SOLAR03 procedere come segue:

1. Posizionare il cursore sulla voce **UREM** utilizzando i tasti freccia (▲, ▼) e confermare con **ENTER**
2. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione "**Cerca**" per iniziare la ricerca di una unità remota SOLAR03. Il messaggio "**Attendere...**" è mostrato a display

UREM	15/10 – 18:04		
SOLAR03	Ati	Stato	Rec
Attendere...			
Cerca	Pair.	Info	Avvio

3. Lo strumento **attiva il collegamento Bluetooth** e presenta la videata a fianco per alcuni secondi cercando una unità remota SOLAR03

UREM	15/10 – 18:04		
SOLAR03	Att	Stato	Rec
SOLAR03 SN: - - -			
Trova Unità Remota			

4. Attivare sull'unità remota SOLAR03 il comando **"Accoppiamento"**(vedere manuale d'uso dell'unità remota SOLAR03) in modo che possa essere riconosciuta dallo strumento. A operazione avvenuta, il numero di serie dell'unità remota e il messaggio **"Rilevata unità remota. Associare? (ENTER/ESC)"** sono mostrati a display come indicato nella videata a lato

U REM 15/10 – 18:04			
SOLAR03	Att	Stato	Rec
SOLAR03 SN: 23051203			
Rilevata Unità Remota Associare? (ENTER/ESC)			

5. **Confermare con ENTER sullo strumento e sull'unità remota SOLAR03 per associarla ad esso.** Da questo momento entrambi i dispositivi sono associati e non sarà necessario ripetere nuovamente le operazioni. Per connettere strumento e unità remota sarà sufficiente accenderle, avvicinarle ed attendere il reciproco riconoscimento

U REM 15/10 – 18:04			
SOLAR03	Att	Stato	Rec
23051203	√	((↑))	
U. Rem. Collegata			
Cerca	Unpair	Info	Avvio

6. Per avviare una registrazione sull'unità remota attiva e connessa usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione **"Avvio"**. Il simbolo **"⏻"** sarà conseguentemente visualizzato

U REM 15/10 – 18:04			
SOLAR03	Att	Stato	Rec
23051203	√	((↑))	⏻
U. Rem. Collegata			
Cerca	UnPair	Info	Avvio

Nel caso in cui lo strumento fosse stato precedentemente associato a due o più unità remote, per passare da una unità all'altra:


7. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione **"UnPair"** e confermare con **ENTER** per disassociare l'unità remota corrente. Per eseguire questa operazione non è necessario che l'unità correntemente associata sia anche connessa allo strumento.
8. Utilizzando i tasti freccia (▲, ▼) selezionare la nuova unità remota. La nuova unità deve essere accesa e posta a distanza di connessione rispetto allo strumento
9. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione **"Pair"** e confermare con **ENTER** per collegare l'unità remota allo strumento.
10. L'unità precedentemente disassociata può essere definitivamente cancellata dalla lista tramite **"Canc"**

U REM 15/10 – 18:04			
SOLAR03	Att	Stato	Rec
23051203	√	((↑))	
23061215		↑	
U. Rem. Collegata			
Cerca	Unpair	Info	Avvio



11. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione **"Info"** per la visualizzazione delle seguenti informazioni sull'unità remota SOLAR03 evidenziata:

- Modello
- Numero di serie
- Versione interna di FW e HW
- Stato possibile registrazione in corso
- Memoria residua disponibile per registrazioni
- Stato batteria interna

UREM	15/10 – 18:04	
<b>Unità remota SOLAR03 HT ITALIA</b>		
SN:	23051203	
HW:	1.02	
FW:	1.00	
Stato:	Nessuna Reg.	
Mem libera:	0g, 2h	
Batteria:	53%	

### 6.3. RPE – MISURA DI CONTINUITÀ SU MODULI/STRINGHE/CAMPI FV

Lo scopo di questa misura è l'esecuzione del test di continuità dei conduttori di protezione ed equipotenziali (ex: dal dispersore fino alle masse e masse estranee collegate) e dei conduttori di messa a terra degli SPD sulle installazioni FV. Il test deve essere condotto usando una corrente di prova > 200mA in accordo alle prescrizioni delle normative CEI 64-8, IEC/EN62446-1 e IEC/EN61557-4



#### ATTENZIONE

Si raccomanda una verifica preliminare di corretto funzionamento dello strumento prima di eseguire una misura mettendo terminali di ingresso **E** e **C** in cortocircuito verificando un valore di continuità pressoché nullo e una valore fuori scala con terminali **E** e **C** aperti

#### 6.3.1. Calibrazione cavi di misura

1. Posizionare il cursore sulla voce **RPE** utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata seguente:

RPE	15/10 – 18:04		
R	- - -	Ω	
I <sub>test</sub>	- - -	mA	
STD	2.00Ω	- - - Ω	
MODO	Lim.		>φ<

2. Usare i tasti freccia **◀** o **▶** selezionando la posizione **>φ<**. A display appare la videata a lato

RPE	15/10 – 18:04		
R	- - -	Ω	
I <sub>test</sub>	- - -	mA	
STD	2.00Ω	- - - Ω	
MODO	Lim.		>φ<

3. Connettere i cavi di misura tra di loro come mostrato in Fig. 5

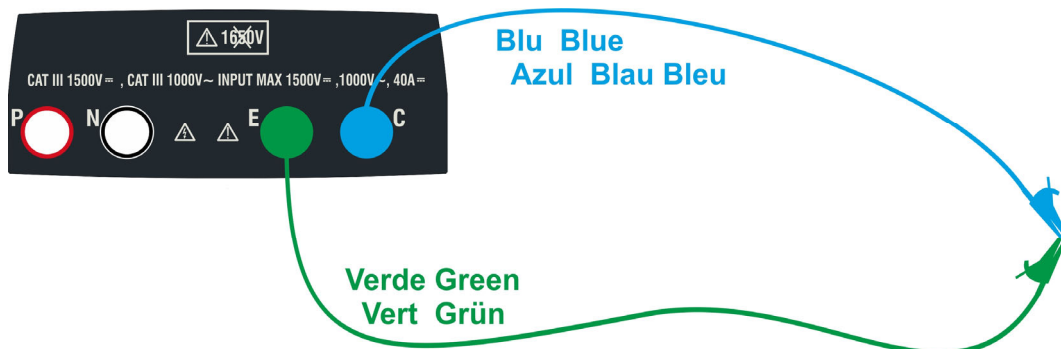




Fig. 5: Compensazione della resistenza dei cavi di misura


4. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione “>φ<”. A display appare la videata a lato

RPE		15/10 – 18:04		
R	- - -	Ω		
I <sub>test</sub>	- - -	mA		
STD	2.00Ω	- - - Ω		
MODO	Lim.		>φ<	

5. Premere il tasto **GO/STOP** per attivare la calibrazione. I messaggi “Misura...” seguito da “Verifica” e da “Azzeramento” sono mostrati in sequenza a display

RPE		15/10 – 18:04		
R	- - -	Ω		
I <sub>test</sub>	- - -	mA		
Misura...				
STD	2.00Ω	- - - Ω		
MODO	Lim.		>φ<	

6. Al termine della procedura di compensazione, nel caso in cui il valore della resistenza misurata risulti  $\leq 5\Omega$ , lo strumento emette un doppio segnale acustico a segnalare l'esito positivo della prova e visualizza il valore della resistenza compensata dei cavi, che sarà sottratto a tutte le successive misure di continuità, nella parte bassa destra del display

RPE		15/10 – 18:04		
R	- - -	Ω		
I <sub>test</sub>	- - -	mA		
STD	2.00Ω	0.06 Ω		
MODO	Lim.		>φ<	

### 6.3.2. Esecuzione misura di continuità in modo Standard (STD)

1. Posizionare il cursore sulla voce **RPE** utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata seguente. Il simbolo “STD” è presente a display

RPE	15/10 – 18:04		
R	- - -	Ω	
I <sub>test</sub>	- - -	mA	
STD	2.00Ω	- - - Ω	
MODO	Lim.		>φ<

2. Usare i tasti freccia **◀** o **▶** selezionando la posizione “Lim.”. A display appare la videata a lato.
3. Utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) impostare la soglia limite di riferimento per la misura di continuità selezionabile nel campo **0.01Ω ÷ 9.99Ω** in passi da 0.01Ω (si ricorda che la normativa CEI 64-8 non fissa un valore limite di resistenza e valori tipici sono di circa 1Ω o 2Ω)

RPE	15/10 – 18:04		
R	- - -	Ω	
I <sub>test</sub>	- - -	mA	
STD	2.00Ω	- - - Ω	
MODO	Lim.		>φ<

4. Eseguire la calibrazione iniziale dei cavi di misura (vedere § 6.3.1)
5. Collegare lo strumento al modulo/stringa FV in prova e al nodo principale di terra dell'impianto come mostrato in Fig. 6

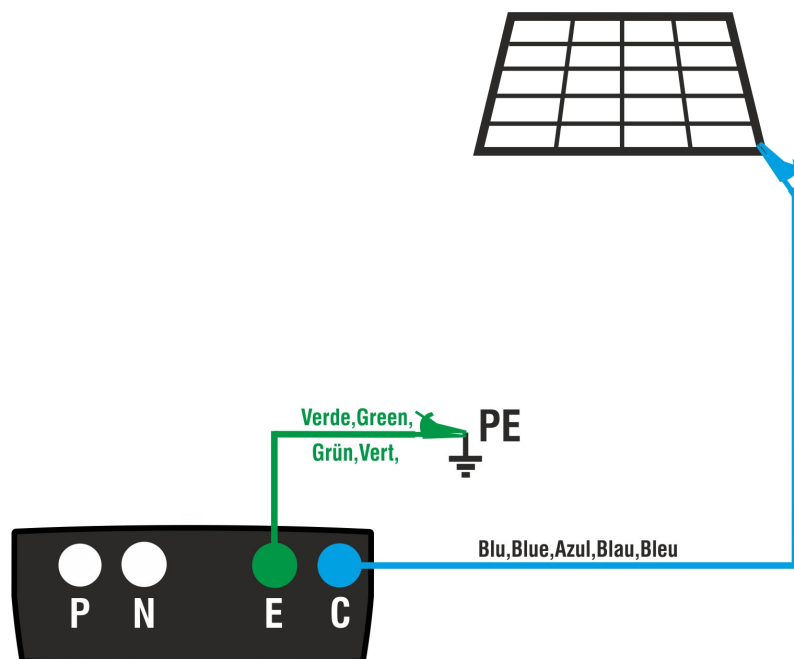



Fig. 6: Collegamento strumento per misura di continuità su strutture dell'impianto FV



#### ATTENZIONE


Alla pressione del tasto **GO/STOP** lo strumento può fornire diversi messaggi di errore (vedere § 6.3.4) e, per effetto di essi, non eseguire il test. Controllare ed eliminare, se possibile, le cause dei problemi prima di proseguire con il test

6. Premere il tasto **GO/STOP** per attivare il test. In caso di assenza di condizioni di errore, lo strumento visualizza il messaggio "**Misura...**" come mostrato nella videata a lato

RPE	15/10 – 18:04		
R	- - -	$\Omega$	
I <sub>test</sub>	- - -	mA	
<b>Misura...</b>			
STD	2.00 $\Omega$	0.06 $\Omega$	
MODO	Lim.		> $\phi$ <

7. Al termine della misura lo strumento fornisce il valore della resistenza dell'oggetto in prova. Se il risultato è inferiore al limite massimo impostato lo strumento visualizza il messaggio "**OK**" (valore minore o uguale della soglia limite impostata) altrimenti visualizza il messaggio "**NO OK**" (valore maggiore della soglia limite impostata) come mostrato nella videata a lato

8. Premere il tasto **SAVE** per salvare il risultato del test nella memoria dello strumento (vedere il § 7.1) o il tasto **ESC/MENU** per uscire dalla videata senza salvare e tornare alla videata principale di misura

RPE	15/10 – 18:04		
R	0.23	$\Omega$	
I <sub>test</sub>	210	mA	
<b>OK</b>			
STD	2.00 $\Omega$	0.06 $\Omega$	
MODO	Lim.		> $\phi$ <

### 6.3.3. Esecuzione misura di continuità in modo Timer (TMR)

1. Posizionare il cursore sulla voce **RPE** utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata seguente.
2. Usare i tasti freccia (**▲**, **▼**) per selezionare il modo Timer. Il simbolo "TMR" è presente a display.

RPE	15/10 – 18:04		
R	- - -		Ω
I <sub>test</sub>	- - -		mA
T	- - -		s
TMR	2.00Ω	12s	- - - Ω
MODO	Lim.	Tempo	>φ<

3. Usare i tasti freccia **◀** o **▶** selezionando la posizione "**Lim.**". A display appare la videata a lato.
4. Utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) impostare la soglia limite di riferimento per la misura di continuità selezionabile nel campo **0.01Ω ÷ 9.99Ω** in passi da 0.01Ω (si ricorda che la normativa CEI 64-8 non fissa un valore limite di resistenza e valori tipici sono di circa 1Ω o 2Ω).

RPE	15/10 – 18:04		
R	- - -		Ω
I <sub>test</sub>	- - -		mA
T	- - -		s
TMR	2.00Ω	12s	- - - Ω
MODO	Lim.	Tempo	>φ<

5. Usare i tasti freccia **◀** o **▶** selezionando la posizione "**Tempo.**". A display appare la videata a lato.
6. Utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) impostare la **durata della misura (Timer)** di continuità selezionabile nel campo **3s ÷ 99s in passi da 3s**.

RPE	15/10 – 18:04		
R	- - -		Ω
I <sub>test</sub>	- - -		mA
T	- - -		s
TMR	2.00Ω	12s	- - - Ω
MODO	Lim.	Tempo	>φ<


7. Eseguire la calibrazione iniziale dei cavi di misura (vedere § 6.3.1)
8. Collegare lo strumento al modulo/stringa FV in prova e al nodo principale di terra dell'impianto come mostrato in Fig. 6




#### ATTENZIONE

Alla pressione del tasto **GO/STOP** lo strumento può fornire diversi messaggi di errore (vedere § 6.3.4) e, per effetto di essi, non eseguire il test. Controllare ed eliminare, se possibile, le cause dei problemi prima di proseguire con il test.

9. Premere il tasto **GO/STOP** per attivare il test. In caso di assenza di condizioni di errore, lo strumento inizia una serie di misure continue per l'intera durata del Timer impostato **fornendo un breve suono ogni 3s** alternando i messaggi "**Misura...**" e "**Attendere prego...**" come mostrato nella videata a lato. In questo modo è possibile per l'operatore spostarsi da un punto all'altro del luogo in cui si sta eseguendo la misura

RPE	15/10 – 18:04			
R	0.23	$\Omega$		
I <sub>test</sub>	209	mA		
T	11	S		
<b>Attendere prego...</b>				
TMR	2.00 $\Omega$	12s	0.06 $\Omega$	
MODO	Lim.	Tempo	> $\phi$ <	

10. Al termine della misura lo strumento fornisce il massimo valore tra tutti quelli delle misure parziali eseguite. Se il risultato è inferiore al limite massimo impostato lo strumento visualizza il messaggio "**OK**" (valore minore o uguale della soglia limite impostata) altrimenti visualizza il messaggio "**NO OK**" (valore maggiore della soglia limite impostata) come mostrato nella videata a lato

RPE	15/10 – 18:04			
R	0.54	$\Omega$		
I <sub>test</sub>	209	mA		
T	0	S		
<b>OK</b>				
TMR	2.00 $\Omega$	12s	0.06 $\Omega$	
MODO	Lim.	Tempo	> $\phi$ <	

11. Premere il tasto **SAVE** per salvare il risultato del test nella memoria dello strumento (vedere il § 7.1) o il tasto **ESC/MENU** per uscire dalla videata senza salvare e tornare alla videata principale di misura

### 6.3.4. Situazioni anomale

- Per azzerare il valore della resistenza compensata effettuare una nuova procedura di compensazione con una resistenza superiore a  $5\Omega$  come, ad esempio, a puntali aperti. Il messaggio "Zero Reset" appare a display
- Qualora lo strumento rilevi ai propri terminali E e C una tensione **superiore a 3V** non esegue la prova, emette un segnale acustico prolungato e visualizza il messaggio "V.Input > 3V"
- Qualora venga rilevato che la resistenza calibrata sia più elevata della resistenza misurata lo strumento emette un segnale acustico prolungato e visualizza il messaggio: "Azzeramento NO OK"
- Qualora lo strumento rilevi ai propri terminali una resistenza superiore a  $5\Omega$  emette un segnale acustico prolungato, azzerà il valore compensato e visualizza il messaggio "Zero Reset"
- Qualora venga rilevato che la resistenza calibrata sia più elevata della resistenza misurata (ad esempio per uso di cavi diversi da quelli in dotazione), lo strumento emette un segnale acustico prolungato e visualizza una videata come quella a fianco. Eseguire un reset e operare una nuova compensazione dei cavi.

RPE 15/10 – 18:04			
R	- - -	$\Omega$	
Itest	- - -	mA	
<b>Zero Reset</b>			
STD	2.00 $\Omega$	- - - $\Omega$	
MODO	Lim.		> $\phi$ <
RPE 15/10 – 18:04			
R	- - -	$\Omega$	
Itest	- - -	mA	
<b>V.Input &gt; 3V</b>			
STD	2.00 $\Omega$	- - - $\Omega$	
MODO	Lim.		> $\phi$ <
RPE 15/10 – 18:04			
R	0.03	$\Omega$	
Itest	212	mA	
<b>Azzeramento NO OK</b>			
STD	2.00 $\Omega$	0.220 $\Omega$	
MODO	Lim.		> $\phi$ <
RPE 15/10 – 18:04			
R	>4.99	$\Omega$	
Itest	49	mA	
<b>Zero Reset</b>			
STD	2.00 $\Omega$	- - - $\Omega$	
MODO	Lim.		> $\phi$ <
RPE 15/10 – 18:04			
R	- - -	$\Omega$	
Itest	- - -	mA	
<b>Rcal &gt; Rmis</b>			
STD	2.00 $\Omega$	- - - $\Omega$	
MODO	Lim.		> $\phi$ <



#### 6.4. MΩ – MISURA DI ISOLAMENTO SU MODULI/STRINGHE/CAMPI FV

Lo scopo di questa misura è l'esecuzione delle misure di resistenza di isolamento dei conduttori attivi di moduli, stringe e campi FV in accordo alle prescrizioni delle normative CEI 64-8, IEC/EN62446-1 e IEC/EN61557-2 **senza la necessità di usare un interruttore esterno per cortocircuitare i terminali positivo e negativo.**



### ATTENZIONE

- La misura di isolamento è eseguibile su un singolo modulo, su una stringa o su un impianto costituito da più stringhe connesse in parallelo
- Sezionare la stringa/impianto dall'inverter e da eventuali scaricatori
- Se il modulo/stringa/impianto ha un polo connesso a Terra, tale connessione va temporaneamente sezionata.
- In accordo alla IEC/EN62446-1 la tensione di prova  $V_{test}$  deve essere  $\geq$  tensione nominale dell'impianto
- La normativa CEI 64-8 fissa  $1M\Omega$  come valore limite minimo di resistenza di isolamento per impianti con tensione nominale superiore a 120V
- È consigliabile eseguire la misura di isolamento direttamente sul modulo/stringa/campo a monte di eventuali diodi di blocco

Lo strumento esegue la misura di isolamento nei seguenti modi:

- Modo **DUAL** → lo strumento esegue la misura di isolamento in sequenza tra il polo positivo (+) e il riferimento PE e tra il polo negativo (-) e il riferimento PE di moduli, stringhe o campi FV e calcola la resistenza complessiva  $R_p$
- Modo **TMR** → lo strumento esegue la misura in modo continuo (con durata max 999s) tra il terminale "N" e il riferimento PE visualizzando il valore minimo ottenuto della resistenza al termine del periodo di tempo selezionato. Lo strumento esegue in questo modo anche il calcolo dei parametri DAR (Rapporto di Assorbimento Dielettrico) e PI (Indice di Polarizzazione) se la durata della prova è adeguata al calcolo dei suddetti parametri

#### 6.4.1. Esecuzione misura di Isolamento – Modo DUAL

1. Posizionare il cursore sulla voce **MΩ** utilizzando i tasti freccia (▲,▼) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata a lato. Utilizzando ancora i tasti freccia (▲,▼) selezionare il modo di misura "**DUAL**" in corrispondenza della posizione "MODE"

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
V <sub>test</sub>	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	R <sub>p</sub>	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	V <sub>test</sub> .	Lim.	

2. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione "**V<sub>test</sub>**" per impostare la tensione di prova
3. Usare i tasti freccia (▲,▼) per selezionare una delle seguenti tensioni di prova ( $V_{nom}$ ): **250, 500, 1000, 1500VDC**. Si ricorda che in accordo alla CEI 64-8 la tensione di prova  $V_{test}$  deve essere  $\geq$  tensione nominale dell'impianto

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
V <sub>test</sub>	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	R <sub>p</sub>	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	V <sub>test</sub> .	Lim.	

4. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione "Lim." A display appare la videata a lato.
5. Utilizzando i tasti freccia (▲, ▼) impostare la soglia limite minima di riferimento per la misura di isolamento selezionabile tra i valori **0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ**. Si ricorda che la normativa CEI 64-8 fissa un valore limite minimo di resistenza di isolamento pari a 1MΩ per impianti con tensione nominale superiore a 120V

MΩ	15/10 – 18:04		■
	(+)	(-)	
Vtest	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	Rp	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

6. Collegare lo strumento alla stringa FV in prova come mostrato in Fig. 7. **La prova può essere eseguita anche su più stringhe in parallelo fra loro. Si ricorda che occorre sezionare anche eventuali scaricatori connessi ai cavi della stringa/stringhe e che è consigliabile eseguire la misura a monte di eventuali diodi di blocco**

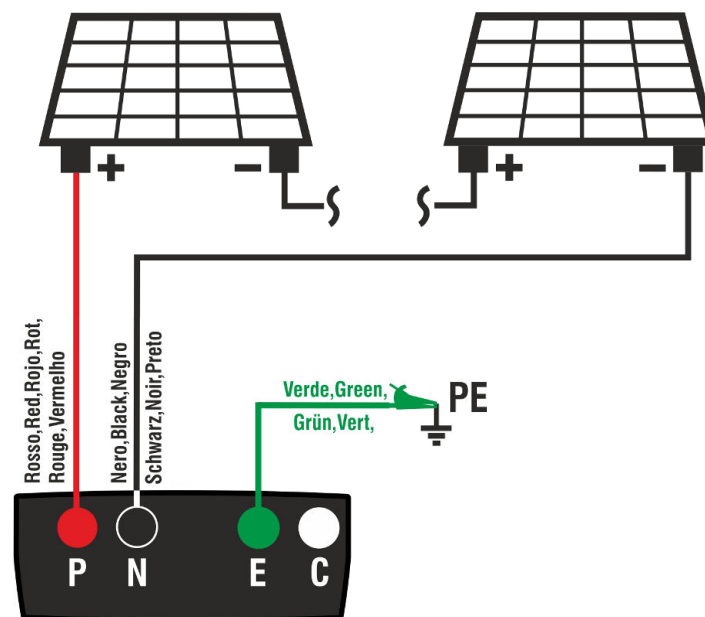


Fig. 7: Collegamento strumento per misura di isolamento in modo DUAL

### ATTENZIONE



- Alla pressione del tasto **GO/STOP** lo strumento può fornire diversi messaggi di errore (vedere § 6.4.3) e, per effetto di essi, non eseguire il test. Controllare ed eliminare, se possibile, le cause dei problemi prima di proseguire con il test
- Non toccare le masse dei moduli durante la misura in quanto potrebbero trovarsi a potenziale pericoloso anche ad impianto sezionato per effetto della tensione generata dallo strumento
- La misura potrebbe dare risultati non corretti se il riferimento di terra non è collegato correttamente all'ingresso **E**
- Si raccomanda una verifica preliminare di corretto funzionamento dello strumento prima di eseguire una misura mettendo terminali **P, N** ed **E** in cortocircuito verificando un valore di isolamento pressoché nullo e un valore fuori scala con terminali **P, N** ed **E** aperti

7. **Premere e tenere premuto il tasto GO/STOP per almeno 3s** al fine di attivare il test. In caso di assenza di condizioni di errore, lo strumento visualizza il messaggio “Misura...” come mostrato nella videata a lato. Nel campo “Vtest” è mostrata la reale tensione di prova generata dallo strumento. **La durata della prova può variare in funzione della presenza o meno di capacità parassite presenti**

MΩ	15/10 – 18:04		■
	(+)	(-)	
Vtest	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	Rp	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	1480V	750V	-748V
<b>Misura...</b>			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

8. Lo strumento esegue in sequenza le seguenti misure:
- Isolamento tra polo positivo (+) della stringa e riferimento di terra
  - Isolamento tra polo negativo della stringa (-) e riferimento di terra
  - Calcolo del valore di resistenza **Rp** dato dal parallelo delle misure (+) e (-)

Se “**Rp**≥**Lim**” lo strumento fornisce il messaggio “**OK**” ad indicare l’esito **positivo** della misura.

Premere il tasto **SAVE** per salvare il risultato del test nella memoria dello strumento (vedere il § 7.1) o il tasto **ESC/MENU** per uscire dalla videata senza salvare e tornare alla videata principale di misura

MΩ	15/10 – 18:04		■
	(+)	(-)	
Vtest	1510	1515	V
Riso	>100	>100	MΩ
	Rp	>100	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	1480V	750V	-730V
<b>OK</b>			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

#### 6.4.2. Esecuzione misura di isolamento – Modo TMR

1. Posizionare il cursore sulla voce **MΩ** utilizzando i tasti freccia (▲,▼) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata a lato. Utilizzando ancora i tasti freccia (▲,▼) selezionare il modo di misura “**TMR**” in corrispondenza della posizione “**MODE**”

MΩ	15/10 – 18:04		■
Vtest(-)	- - -		V
Ri(-)	- - -		MΩ
Tempo	- - -		s
DAR	- - -	PI	- - -
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V
TMR	1500V	1.00MΩ	3s
MODO	Vtest.	Lim.	Tempo

2. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione “**Vtest**” per impostare la tensione di prova
3. Usare i tasti freccia (▲,▼) per selezionare una delle seguenti tensioni di prova (Vnom): **250, 500, 1000,1500VDC**. Si ricorda che in accordo alla CEI 64-8 la tensione di prova Vtest deve essere ≥ tensione nominale dell’impianto

MΩ	15/10 – 18:04		■
Vtest(-)	- - -		V
Ri(-)	- - -		MΩ
Tempo	- - -		s
DAR	- - -	PI	- - -
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V
TMR	1500V	1.00MΩ	3s
MODO	Vtest.	Lim.	Tempo

4. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione “**Lim.**”. A display appare la videata a lato.
5. Utilizzando i tasti freccia (▲, ▼) impostare la soglia limite **minima** di riferimento per la misura di isolamento selezionabile tra i valori **0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ**. Si ricorda che la normativa CEI 64-8 fissa un valore limite minimo di resistenza di isolamento pari a 1MΩ per impianti con tensione nominale superiore a 120V

MΩ	15/10 – 18:04		■
Vtest(-)	- - -		V
Ri(-)	- - -		MΩ
Tempo	- - -		s
DAR	- - -	PI	- - -
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V
TMR	1500V	1.00MΩ	3s
MODO	Vtest.	Lim.	Tempo

6. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione “**Tempo.**”. A display appare la videata a lato.
7. Utilizzando i tasti freccia (▲, ▼) impostare il tempo di misura nel campo: **3s ÷ 999s**

MΩ	15/10 – 18:04		■
Vtest(-)	- - -		V
Ri(-)	- - -		MΩ
Tempo	- - -		s
DAR	- - -	PI	- - -
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V
TMR	1500V	1.00MΩ	3s
MODO	Vtest.	Lim.	Tempo

8. Collegare lo strumento alla stringa FV in prova come mostrato in Fig. 8. **La prova può essere eseguita anche su più stringhe in parallelo fra loro. Si ricorda che occorre sezionare anche eventuali scaricatori connessi ai cavi della stringa/stringhe e che è consigliabile eseguire la misura a monte di eventuali diodi di blocco**

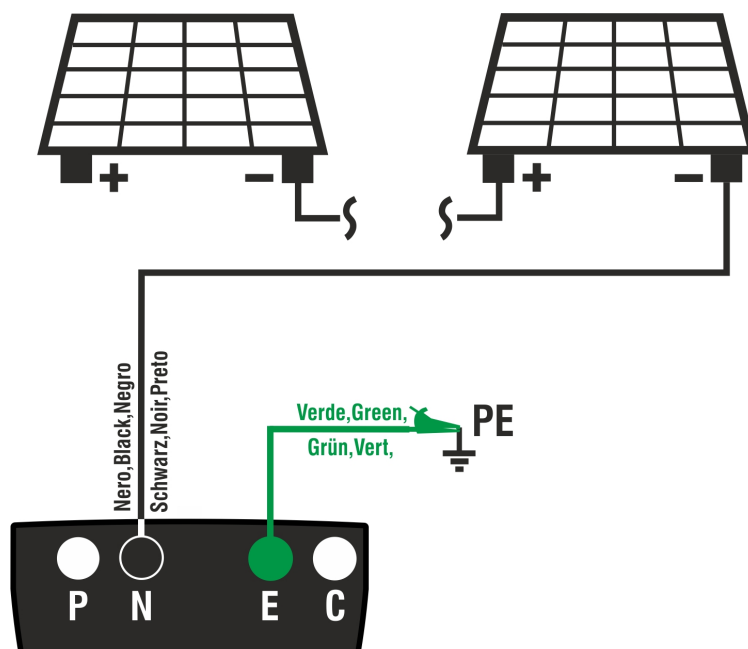


Fig. 8: Collegamento strumento per misura di isolamento in modo TMR



### ATTENZIONE

Alla pressione del tasto **GO/STOP** lo strumento può fornire diversi messaggi di errore (vedere § 6.4.3) e, per effetto di essi, non eseguire il test. Controllare ed eliminare, se possibile, le cause dei problemi prima di proseguire con il test

9. **Premere e tenere premuto il tasto GO/STOP per almeno 3s** al fine di attivare il test. In caso di assenza di condizioni di errore, lo strumento visualizza il messaggio “Misura...” come mostrato nella videata a lato. Nel campo “Vtest (-)” è mostrata la reale tensione di prova generata dallo strumento

MΩ	15/10 – 18:04		■
Vtest(-)	- - -		V
Ri(-)	- - -		MΩ
Tempo	- - -		s
DAR	- - -	PI	- - -
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V

10. Se “**Ri(-) ≥ Lim**” lo strumento fornisce il messaggio “OK” ad indicare l’esito **positivo** della misura  
 Se il tempo di misura è  $\geq 60s$  lo strumento mostra a display il valore del parametro **DAR** (Rapporto di Assorbimento Dielettrico) (vedere § 11.2)  
 Se il tempo di misura è  $\geq 600s$  lo strumento mostra a display sia il valore del parametro **DAR** (Rapporto di Assorbimento Dielettrico) sia il valore del parametro **PI** (Indice di Polarizzazione) (vedere § 11.1)  
 Premere il tasto **SAVE** per salvare il risultato del test nella memoria dello strumento (vedere il § 7.1) o il tasto **ESC/MENU** per uscire dalla videata senza salvare e tornare alla videata principale di misura

Misura...			
TMR	1500V	1.00MΩ	700s
MODO	Vtest.	Lim.	Tempo
MΩ	15/10 – 18:04		■
Vtest(-)	1540		V
Ri(-)	>100		MΩ
Tempo	600		s
DAR	1.41	PI	1.02
	VPN	VPE	VNE
	0V	0V	0V
OK			
TMR	1500V	1.00MΩ	700s
MODO	Vtest.	Lim.	Tempo

### 6.4.3. Situazioni anomale

1. Qualora lo strumento rilevi una delle seguenti condizioni: “ $|VPN| > 1500V$ ”, “ $|VPE| > 1500V$ ” oppure “ $|VNE| > 1500V$ ” interrompe la misura, emette un suono prolungato e il messaggio “**V > LIM**” è mostrato a display. Controllare la tensione in uscita dalla stringa FV

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	Rp	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	> 1500V	750V	-750V
<b>V &gt; LIM</b>			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

2. In modo DUAL qualora lo strumento alla pressione del tasto **GO/STOP** rilevi una tensione **VPN < 0V** interrompe la misura, emette un suono prolungato e il messaggio “**Inverti P-N**” è mostrato a display. Controllare la polarità e i collegamenti dello strumento alla stringa FV

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	Rp	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	-1480V	-750V	748V
<b>Inverti P-N</b>			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

3. In modo DUAL qualora lo strumento alla pressione del tasto **GO/STOP** rilevi una tensione **VPN < 15V** interrompe la misura, emette un suono prolungato e il messaggio “**VPN < 15VDC**” è mostrato a display. Controllare la tensione in uscita dalla stringa FV che deve essere  $\geq 30V$

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	Rp	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	10V	5V	-5V
<b>VPN &lt; 15VDC</b>			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

4. In modo DUAL qualora lo strumento alla pressione del tasto **GO/STOP** rilevi che una delle seguenti condizioni sulle tensioni misurate:

$$\text{RMS}(\text{VPN}) - |(\text{VPN}) \text{ DC}| < 10$$


$$\text{RMS}(\text{VPE}) - |(\text{VPE}) \text{ DC}| < 10$$

$$\text{RMS}(\text{VNE}) - |(\text{VNE}) \text{ DC}| < 10$$


non è soddisfatta (**presenza di componenti AC sulle tensioni di ingresso**) interrompe la misura, emette un suono prolungato e il messaggio “**VAC > LIM**” è mostrato a display. Controllare le tensioni in uscita dalla stringa FV

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	Rp	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	1480V	750V	-730V
<b>VAC &gt; LIM</b>			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

5. Qualora lo strumento rilevi che la tensione tra polo positivo e polo negativo sia maggiore della tensione di prova impostata il messaggio “**VPN>Vtest**” è mostrato a display e lo strumento blocca la prova in quanto non conforme alla normativa IEC/EN62446-1. Controllare la tensione nominale dell’impianto, eventualmente modificare il parametro e Vtest e ripetere il test.

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	1520	1510	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	Rp	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	1480V	750V	-730V
<b>VPN&gt;Vtest</b>			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

6. Qualora lo strumento rilevi che **Rp<Lim**, il messaggio “**NO OK**” è mostrato a display

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	1540	1520	V
Riso	0.1	>100	MΩ
	Rp	0.1	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	1480V	750V	-730V
<b>NO OK</b>			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

### 6.5. GFL – RICERCA CONDIZIONI DI BASSO ISOLAMENTO SU STRINGHE FV

Nella funzione GFL (Ground Fault Locator) lo strumento è in grado di fornire una indicazione sulla posizione di un eventuale singolo guasto di basso isolamento presente in una stringa dell'impianto dovuto ad esempio ad infiltrazioni d'acqua o umidità all'interno delle scatole di giunzione dei moduli FV. Lo strumento misura le tensioni in ingresso e sulla base dello sbilanciamento fra V(+) e V(-) rispetto a terra individua la presunta posizione del guasto sulla stringa.



#### ATTENZIONE

La funzione GFL consente di ottenere risultati corretti **SOLO** nelle seguenti condizioni:

- Test eseguito **a monte di eventuali diodi di blocco** su una **singola stringa** disconnessa dall'inverter, da eventuali scaricatori e da connessioni funzionali a terra.
- **Singolo guasto** di basso isolamento avvenuto in un qualunque punto della stringa
- Resistenza di isolamento del singolo guasto **<0.23MΩ**
- Per effetto della natura aleatoria di questi guasti **si raccomanda** di eseguire le misure in condizioni ambientali simili a quelle in cui è stato segnalato il guasto

1. Posizionare il cursore sulla voce **GFL** utilizzando i tasti freccia (▲,▼) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata a lato. L'indicazione "Rp" indica il parallelo delle resistenze di isolamento dei poli positivo (+) e negativo (-) della stringa in prova

GFL		15/10 – 18:04		
Rp	- - -	MΩ		
VPN	VPE	VNE		
0V	0V	0V		
10	1500V	0.10MΩ		
NMOD	Vtest.	Lim.		

2. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione **"NMOD"** per impostare il numero di moduli della stringa in prova
3. Usare i tasti freccia (▲,▼) per selezionare un numero di moduli compreso tra: **4 ÷ 35**

GFL		15/10 – 18:04		
Rp	- - -	MΩ		
VPN	VPE	VNE		
0V	0V	0V		
10	1500V	0.10MΩ		
NMOD	Vtest.	Lim.		

4. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione **"Vtest"** per impostare la tensione di prova
5. Usare i tasti freccia (▲,▼) per selezionare una delle seguenti tensioni di prova (Vnom): **250, 500, 1000,1500VDC**. In accordo a quanto previsto dalla **IEC/EN62446-1** si consiglia di impostare la tensione di prova **Vtest ≥ Vnom** dell'impianto

GFL		15/10 – 18:04		
Rp	- - -	MΩ		
VPN	VPE	VNE		
0V	0V	0V		
10	1500V	0.10MΩ		
NMOD	Vtest.	Lim.		



6. Usare i tasti freccia ◀ o ▶ selezionando la posizione **"Lim."**. A display appare la videata a lato.
7. Utilizzando i tasti freccia (▲, ▼) impostare la soglia limite **minima** di riferimento per la misura di isolamento selezionabile tra i valori: **0.05MΩ, 0.1MΩ, 0.23MΩ**

GFL	15/10 – 18:04		
Rp	- - -	MΩ	
VPN	VPE	VNE	
0V	0V	0V	
10	1500V	0.10MΩ	
NMOD	Vtest.	Lim.	

8. Collegare lo strumento alla stringa FV in prova come mostrato in Fig. 9. Si ricorda che occorre sezionare anche eventuali scaricatori connessi ai cavi della stringa e che è consigliabile eseguire la misura a monte di eventuali diodi di blocco

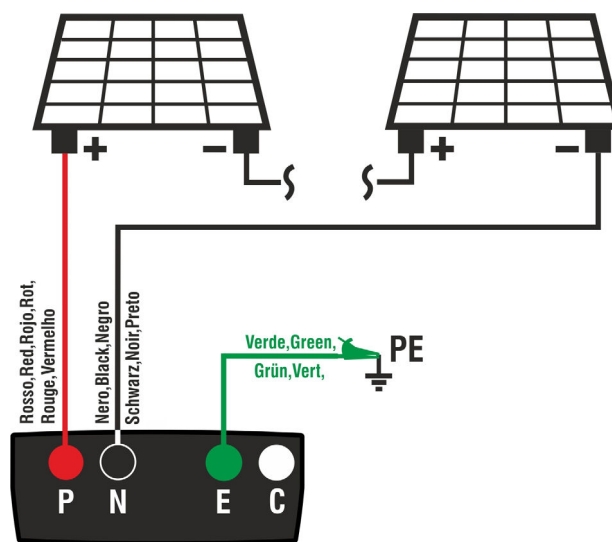


Fig. 9: Collegamento strumento per misura di isolamento in modo GFL

### ATTENZIONE




- Alla pressione del tasto **GO/STOP** lo strumento può fornire diversi messaggi di errore (vedere § 6.4.3) e, per effetto di essi, non eseguire il test. Controllare ed eliminare, se possibile, le cause dei problemi prima di proseguire con il test
- Non toccare le masse dei moduli durante la misura in quanto potrebbero trovarsi a potenziale pericoloso anche ad impianto sezionato per effetto della tensione generata dallo strumento
- La misura potrebbe dare risultati non corretti se il riferimento di terra non è collegato correttamente all'ingresso **E**


9. **Premere e tenere premuto il tasto GO/STOP per almeno 3s** al fine di attivare il test. In caso di assenza di condizioni di errore, lo strumento visualizza il messaggio **"Misura..."** come mostrato nella videata a lato

GFL	15/10 – 18:04		
Rp	- - -	MΩ	
VPN	VPE	VNE	
0V	0V	0V	
<b>Misura...</b>			
10	1500V	0.10MΩ	
NMOD	Vtest.	Lim.	


10. In assenza di condizioni di guasto ( $R_p \geq \text{Lim}$ ), l'indicazione lo strumento mostra la videata a lato e il messaggio "OK" è mostrato a display

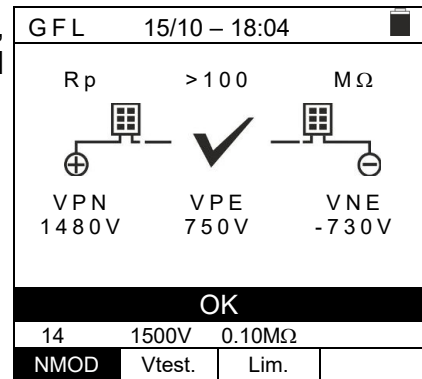


11. In presenza di guasto ( $R_p < \text{Lim}$ ) in posizione 0 (a monte del primo modulo), lo strumento mostra la videata a lato e il messaggio "GND: Guasto (+)..1" a display. Controllare lo stato dell'isolamento del conduttore (+) che proviene dalla stringa

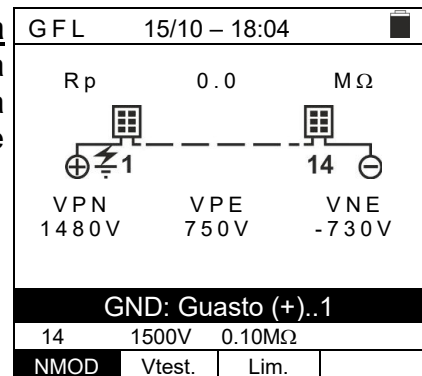

12. In presenza di guasto ( $R_p < \text{Lim}$ ) in posizione NMOD+1 (a valle dell'ultimo modulo), lo strumento mostra la videata a lato e il messaggio "GND: Guasto NMOD..(-)" a display. Controllare lo stato dell'isolamento del conduttore (-) che proviene dalla stringa

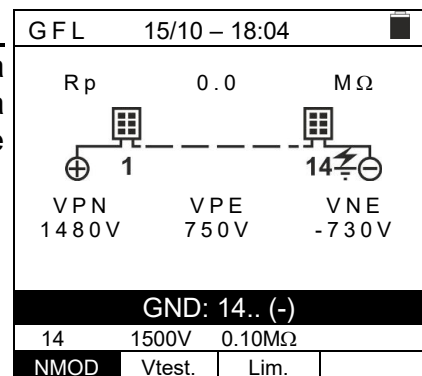


13. In presenza di guasto ( $R_p < \text{Lim}$ ) in posizione 1 (tra il modulo 1 e il modulo 2), lo strumento mostra la videata a lato e il messaggio "GND: Guasto 1..2" a display. Controllare lo stato di isolamento delle scatole di giunzione dei moduli indicati (1 e 2 nell'esempio) e relativi cavi di collegamento

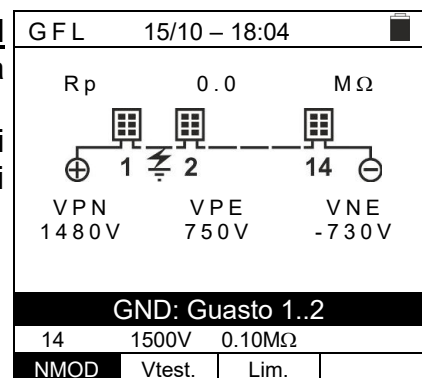


14. **In presenza di guasto ( $R_p < \text{Lim}$ ) in posizione NMOD (tra il penultimo e l'ultimo modulo)**, lo strumento mostra la videata a lato e il messaggio "**GND: Guasto NMOD-1..NMOD**" a display

Controllare lo stato di isolamento delle scatole di giunzione dei moduli indicati e relativi cavi di collegamento

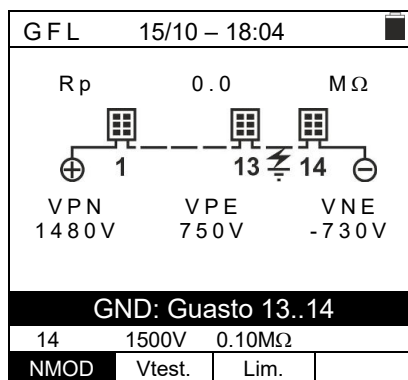

15. **In presenza di guasto ( $R_p < \text{Lim}$ ) all'interno della stringa**, lo strumento mostra la videata a lato e il messaggio (relativo all'esempio con NMOD = 14) "**GND: Guasto 8..9**" a display. Controllare lo stato di isolamento delle scatole di giunzione dei moduli indicati e relativi cavi di collegamento

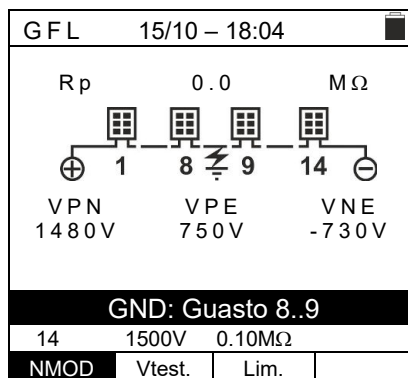

### ATTENZIONE

I risultati della funzione GFL non sono salvabili nella memoria dello strumento

## 6.6. DB – GESTIONE DATABASE MODULI

Lo strumento permette la gestione **fino ad un massimo di 64 moduli FV** oltre ad un modulo di DEFAULT (non modificabile né cancellabile) che può essere usato come riferimento qualora non si abbiano informazioni sul tipo di modulo a disposizione.

I parametri, **riferiti a 1 modulo**, che possono essere impostati nella definizione sono riportati nella Tabella 1 seguente, insieme ai campi di misura, risoluzione e condizioni di validità:

Voce	Descrizione	Campo	Risoluzione	Note
Prod	Nome costruttore modulo	Max 15 caratteri		Solo MAIUSCOLI
Nome	Nome modulo	Max 15 caratteri		Solo MAIUSCOLI
Tipo	Tipo di modulo	Monofacciale Bifacciale		
Voc	Tensione a vuoto	15.00 ÷ 199.99V	0.01V	$Voc \geq V_{mpp}$
Isc	Corrente di cortocircuito	0.50 ÷ 40.00A	0.01A	$Isc \geq I_{mpp}$
Vmpp	Tensione punto di massima potenza	15.00 ÷ 199.99V	0.01V	$Voc \geq V_{mpp}$
Impp	Corrente punto di massima potenza	0.50 ÷ 40.00A	0.01A	$Isc \geq I_{mpp}$
Tmp.Isc ( $\alpha$ )	Coefficiente di temperatura Isc	-0.100÷0.100 %/°C	0.001%/°C	$100*\alpha / Isc \leq 0.1$
Tmp.Isc ( $\beta$ )	Coefficiente di temperatura Voc	-0.999÷-0.001%/°C	0.001 %/°C	$100*\beta / Voc \leq 0.999$
Coef. Bif.	Coefficiente di bifaccialità (solo moduli Bifacciali)	0.0 ÷ 100.0%	0.1%	

Tabella 1: Parametri associati ad un modulo FV

### 6.6.1. Definizione di un nuovo modulo FV

1. Posizionare il cursore sulla voce **DB** utilizzando i tasti freccia (**▲**,**▼**) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata che riporta il tipo di modulo selezionato e i valori dei parametri associati al modulo

DB		15/10 – 18:04	
Prod.	◀	<b>SENEC</b>	▶
Nome:	◀	<b>M 420</b>	▶
Tipo	:	Bifacciale	
Voc	:	38.00 V	
Isc	:	13.99 A	
Tmp.Isc( $\alpha$ )	:	0.046 %/°C	
Tmp.Voc( $\beta$ )	:	-0.260 %/°C	
Coef.Bif.	:	90.0 %	
37/64			
Nuovo		Modif.	Canc. Libero

2. Usare i tasti freccia (**◀**, **▶**) per selezionare il costruttore del modulo (campo “**Prod.**”) e il nome del modulo (campo “**Nome**”) scegli scorrendo le liste di quelli precedentemente definiti e salvati

DB		15/10 – 18:04	
Prod.	◀	<b>SENEC</b>	▶
Nome:	◀	<b>M 420</b>	▶
Tipo	:	Bifacciale	
Voc	:	38.00 V	
Isc	:	13.99 A	
Tmp.Isc( $\alpha$ )	:	0.046 %/°C	
Tmp.Voc( $\beta$ )	:	-0.260 %/°C	
Coef.Bif.	:	90.0 %	
37/64			
Nuovo		Modif.	Canc. Libero

4. Selezionare il comando “Nuovo” (che consente di definire un nuovo modulo) e confermare con **ENTER**. Usare i tasti freccia sulla tastiera virtuale e definire il nome del costruttore del modulo. Confermare con “OK”

SAVE	15/10 – 18:04	
Nome Costruttore		
SUNPOWER_		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ( ) % Q W <b>E</b> R T Y U I O P <=> # A S D F G H J K L + - * / & Z X C V B N M . , ; : ! ? _ Ä Ö Ü ß µ Ñ Ç Á Í Ó Ú Ü ¿ ¡ Á È É Ù Ç Ä Ë Ì Ö Ü Æ Ø Å		
CANC <b>OK</b> NUOVO		

5. Usare i tasti freccia sulla tastiera virtuale e definire il nome del modulo. Confermare con “OK”

SAVE	15/10 – 18:04	
Nome Modulo		
318WTH_		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ( ) % Q W E R T Y U I O P <=> # A S D F G <b>H</b> J K L + - * / & Z X C V B N M . , ; : ! ? _ Ä Ö Ü ß µ Ñ Ç Á Í Ó Ú Ü ¿ ¡ Á È É Ù Ç Ä Ë Ì Ö Ü Æ Ø Å		
CANC <b>OK</b> NUOVO		

3. Inserire il valore di ogni parametro (vedere Tabella 1) in funzione del datasheet eventuale del costruttore. Posizionare il cursore sul parametro da definire utilizzando i tasti freccia (▲, ▼) e impostare il valore utilizzando i tasti freccia (◀, ▶). Tenere premuto i tasti (◀, ▶) per eseguire una rapida impostazione dei valori.

4. Premere il tasto **SAVE** per salvare le impostazioni o **ESC/MENU** per uscire senza salvare

DB	15/10 – 18:04	
Prod.	SUNPOWER	
Nome:	318WTH	
Tipo	:	◀ Monofacciale ▶
Voc	:	◀ 64.70 ▶V
Isc	:	◀ 6.20 ▶A
Vmpp	:	◀ 58.40 ▶V
Imp	:	◀ 5.42 ▶A
Temp.Isc(α)	:	◀ 0.057 ▶%/°C
Temp.Voc(β)	:	◀ -0.127 ▶%/°C

### ATTENZIONE



- Premere il tasto **HELP** per alcuni secondi nel caso di valore non noto al fine di inserire il valore di default
- Alla pressione del tasto **SAVE** lo strumento controlla le condizioni riportate nella Tabella 1 e, nel caso in cui una o più di esse non sia verificata, fornisce a display uno dei messaggi di errore riportati nel § 6.8 e non salva la configurazione impostata finché le cause di errore non sono risolte

### 6.6.2. Modifica di un modulo FV esistente

1. Selezionare il modulo FV da modificare all'interno del database utilizzando i tasti freccia (◀, ▶)
2. Premere il tasto **ENTER** e selezionare il comando "**Modif.**" usando il tasto freccia (▼)
3. Confermare la selezione con **ENTER**
4. Lo strumento presenta una tastiera virtuale interna in cui è possibile ridefinire il nome del modulo o lasciarlo inalterato usando tasti freccia (▲, ▼, ▶, ◀). La pressione del tasto **ENTER** consente l'inserimento di ogni carattere del nome digitato
5. Premere il tasto **SAVE** per salvare il nome del nuovo modulo così definito o per accedere alla nuova programmazione dei parametri

DB		15/10 – 18:04	
Prod.	◀	<b>SENEC</b>	▶
Nome:	◀	M 4 2 0	▶
Tipo	:	Bifacciale	
Voc	:	38.00	V
Isc	:	13.99	A
Tmp.Isc(α)	:	0.046	%/°C
Tmp.Voc(β)	:	-0.260	%/°C
Coef.Bif.	:	90.0	%
37/64			
Nuovo		Modif.	Libero

### 6.6.3. Cancellazione di un modulo FV esistente

1. Selezionare il modulo FV presente all'interno del database utilizzando i tasti freccia (◀, ▶)
2. Premere il tasto **ENTER** e selezionare il comando "**Canc.**" usando il tasto freccia (▼) per cancellare il modulo selezionato
3. Confermare la selezione con **ENTER** oppure premere **ESC/MENU** per uscire dalla funzione
4. La posizione "**Libero**" indica il numero residuo di moduli ancora inseribili all'interno del DB in rapporto al numero massimo consentito (**64 moduli**)

DB		15/10 – 18:04	
Prod.	◀	<b>SENEC</b>	▶
Nome:	◀	M 4 2 0	▶
Tipo	:	Bifacciale	
Voc	:	38.00	V
Isc	:	13.99	A
Tmp.Isc(α)	:	0.046	%/°C
Tmp.Voc(β)	:	-0.260	%/°C
Coef.Bif.	:	90.0	%
37/64			
Nuovo		Modif.	Canc.
		Libero	



## ATTENZIONE

**Non è possibile modificare né cancellare il modulo FV di DEFAULT presente come impostazione di fabbrica**

## 6.7. IVCK - TEST SU MODULI E STRINGHE FV

### 6.7.1. Introduzione

Questa funzione esegue una serie di test su un modulo/stringa FV misurando in sequenza:

- **Tensione a vuoto Voc** della stringa/modulo FV in prova misurata in condizione **OPC** (**OP**erative **C**ondition) cioè nelle condizioni reali in cui si trova l'installazione, con o senza misura di irraggiamento e temperatura
- **Corrente di corto circuito Isc** in accordo alle prescrizioni della norma IEC/EN62446 della stringa/modulo FV in prova misurata in condizione **OPC** (**OP**erative **C**ondition) cioè nelle condizioni reali in cui si trova l'installazione con o senza misura di irraggiamento e temperatura
- **Resistenza di isolamento in modo DUAL** con misura dei valori R(+), R(-) e Rp
- **Continuità dei conduttori di protezione con 200mA**

Nelle misure di Voc e Isc **SENZA misura di irraggiamento e temperatura** lo strumento visualizza solo i valori OPC, li confronta con i **valori medi** (media scorrevole ultime 10 misure) e visualizza esito per confronto valori medi.

Nelle misure di Voc e Isc **CON misura di irraggiamento e temperatura**, i dati alle condizioni OPC sono "traslati" automaticamente dallo strumento alle condizioni **STC** (**S**tandard **T**est **C**ondition – Irraggiamento = 1000W/m<sup>2</sup>, Temperatura modulo = 25°C, distribuzione spettrale AM=1.5) al fine di eseguire il confronto con le caratteristiche dichiarate dal costruttore del modulo. **In queste condizioni è necessario l'uso dell'unità remota SOLAR03 a cui collegare le sonde di irraggiamento e temperatura.**

Le misure di irraggiamento e temperatura modulo sono eseguita tramite una o più celle di riferimento **HT305** (**nel caso di moduli Bifacciali**) e con sonda di temperatura **PT305** collegate all'unità remota **SOLAR03** la quale comunica con lo strumento i dati in tempo reale **tramite collegamento Bluetooth**. Qualora la connessione fra strumento e unità remota risulti critica (distanza elevata o trasmissione attraverso pareti/ostacoli), è possibile eseguire le misure traslate alle condizioni STC attivando la **registrazione** dei valori di irraggiamento/temperatura dall'unità SOLAR03.

La soglia di Irraggiamento minima consigliata è **700W/m<sup>2</sup>** → lo strumento esegue tutti i controlli previsti per la prova I-V, gestisce tutte le condizioni ed i messaggi di errore della prova I-V (num. Mod. errato, Temp. Fuori range, presenza cella, Irr. Min, ecc..) e calcola i valori a STC di Voc e Isc. Questa modalità è raccomandata qualora si intenda eseguire delle prove più approfondite sui moduli/stringhe in esame

La pagina dei risultati conterrà in generale:

- La descrizione del modulo in uso
- I valori di Irraggiamento e temperatura (se disponibili)
- I valori medi di Voc e Isc calcolati come media dei corrispondenti valori a OPC sulle ultime 10 prove memorizzate e salvate. Se il numero delle prove è < 10 la media viene calcolata sul numero delle prove disponibili. La prima prova visualizzerà trattini nel campo "valori medi" visto che non ci sono prove precedenti su cui calcolare la media.
- I valori di Voc e Isc misurati a OPC e gli eventuali esiti parziali (presenti solo se i valori STC non sono disponibili) ottenuti per confronto con i valori medi.
- I valori di Voc e Isc calcolati a STC (se disponibili) e gli eventuali esiti parziali ottenuti per confronto dei valori calcolati a STC con quelli nominali (inseriti nel DB moduli)
- L'esito complessivo della prova (OK(NO). L'esito complessivo verrà calcolato sulla base degli esiti parziali ottenuti sulla base degli esiti parziali a STC (se questi sono disponibili) o sulla base degli esiti parziali a OPC (se i valori STC non sono disponibili)
- Lo strumento non mostra esiti complessivi se non è disponibile nessun esito parziale.

### 6.7.2. Esecuzione Test IVCK senza unità remota



#### ATTENZIONE

- Verificare che non sia correntemente attivata nessuna unità remota SOLAR03. In caso contrario eseguire il comando “Unpair” dell’unità attiva corrente (vedere § 6.2)
- La massima tensione tra gli ingressi P, N, E e C è 1500VDC. Non misurare tensioni che eccedano i limiti espressi in questo manuale
- Non eseguire prove su moduli o stringhe FV connessi al convertitore DC/AC
- La norma IEC/EN62446-1 richiede di effettuare le misurazioni stringa per stringa. Anche se lo strumento è progettato per gestire la corrente di spunto per stringhe singole o in parallelo, si **raccomanda** di testare **una stringa per volta** in base alle prescrizioni della norma

1. Posizionare il cursore sulla voce **IVCK** utilizzando i tasti freccia (**▲**, **▼**) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata a fianco. Il messaggio “**U. Remota non attiva**” indica che nessuna unità remota SOLAR03 è collegata allo strumento (vedere § 6.2). I seguenti parametri sono mostrati:

IVCK 15/10 – 18:04			
<b>U. Remota non attiva</b>			
VPN	VPE	VNE	
0V	0V	0V	
1000V	1.00MΩ	2Ω	
VTest	ISO	RPE	>φ<

- **VTest** → tensione di prova nella misura si isolamento
- **ISO** → limite minimo nella misura di isolamento
- **RPE** → limite massimo nella misura di continuità
- **>φ<** → resistenza calibrazione cavi misura di continuità
- Valori delle tensioni VPN, VPE e VNE

2. Usare i tasti freccia (**▲**, **▼**) per accedere alla programmazione dei parametri di misura. La videata a lato è mostrata a display. Usare i tasti (**◀**, **▶**) per impostare i valori. Le seguenti opzioni sono disponibili

IVCK 15/10 – 18:04			
N.Mod. x STR	: ◀	<b>01</b>	▶
N.Str.in par.	: ◀	01	▶
Tol. Voc	: ◀	05	▶ %
Tol.Isc	: ◀	10	▶ %
Iso V.Test	: ◀	1000	▶ V
Iso R.Lim	: ◀	1.00	▶ MΩ
RPE lim	: ◀	2	▶ Ω
Valori AVG	RIPRISTINA		
AVG Voc	: ---		V
AVG Isc	: ---		A

- **N. Mod x STR** → impostare il numero dei moduli della stringa nel campo: **1 ÷ 35**
- **N. Str in par.** → impostare il numero delle stringhe in parallelo nel campo: **1 ÷ 10**
- **Tol. Voc** → impostare la tolleranza percentuale nella misura della Voc nel campo: **1% ÷ 15% (tipico 5%)**
- **Tol. Isc** → impostare la tolleranza percentuale nella misura della Isc nel campo: **1% ÷ 15% (tipico 10%)**
- **Iso V. Test** → impostare la tensione di prova nella misura di isolamento tra le opzioni: **OFF (esclusione misura), 250V, 500V, 1000V, 1500VDC**
- **Iso R.Lim** → impostare la soglia minima di riferimento nella misura di isolamento tra i valori: **0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ**
- **RPE Lim** → impostare il limite massimo nella misura di continuità tra i valori: **OFF (esclusione misura), 1, 2, 3, 4, 5Ω**
- **Valori AVG** → la funzione “**RIPRISTINA**” consente di azzerare i valori medi di parametri Voc e Isc prima di avviare una nuova misura
- **AVG Voc, AVG Isc** → valori medi di Voc e Isc nelle 10 prove precedentemente salvate

3. Premere il tasto **SAVE** per salvare le impostazioni



4. Se necessario, selezionare l'opzione " $>\phi<$ " e confermare con **ENTER**. Eseguire l'eventuale operazione come riportato nel § 6.3.1
5. Collegare lo strumento al modulo/stringa in prova ed eventualmente al nodo principale di terra dell'impianto e alle masse metalliche messe a terra come mostrato in Fig. 10. In particolare, collegare il polo Negativo in uscita dal modulo/stringa al terminale N e il polo Positivo in uscita dal modulo/stringa al terminale P

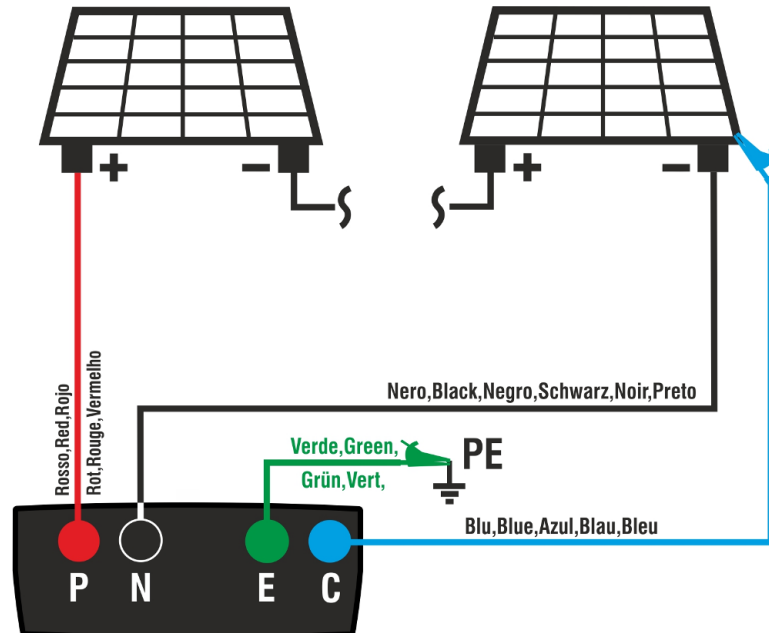


Fig. 10: Collegamento per test IVCK senza unità remota

### ATTENZIONE



Alla pressione del tasto **GO/STOP** lo strumento può fornire diversi messaggi di errore (vedere § 6.8) e, per effetto di essi, non eseguire il test. Controllare ed eliminare, se possibile, le cause dei problemi prima di proseguire con il test

6. Premere il tasto **GO/STOP** per attivare il test. In caso di assenza di condizioni di errore, lo strumento visualizza il messaggio "**Misura in corso...**" e la misura della tensione a vuoto tra i terminali P e N e della corrente di cortocircuito (per valori di  $I_{sc} \leq 40A$ )

IVCK 15/10 – 18:04			
Voc@OPC	1485		V
Isc@OPC	11.25		A
Voc Med	1485		V
Isc Med	11.25		A
Rp	>100		MΩ
R+	>100	R-	>100 MΩ
RPE	---		Ω
<b>Misura in corso...</b>			
1500V	1.00MΩ	2Ω	--- Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

7. Al termine delle misure di Voc e Isc il messaggio "OK" è fornito in caso di esito positivo del test (**valori misurati entro le tolleranze impostate sullo strumento**).
8. Con misura di isolamento selezionata, lo strumento continua il test mantenendo in cortocircuito i terminali P e N ed eseguendo la prova tra questo punto e il terminale E per un tempo necessario ad ottenere un risultato stabile. Il valore della resistenza di isolamento è mostrato nel campo "Rp" (resistenza parallelo tra i valori R+ e R-) e il messaggio "OK" in caso di esito positivo del test (**valore misurato superiore al limite minimo impostato sullo strumento**)
9. Con misura di continuità selezionata, lo strumento continua il test aprendo il cortocircuito ed eseguendo il test tra i terminali E e C. Il valore della resistenza nella prova di continuità è mostrato nel campo "RPE" e il messaggio "OK" in caso di esito positivo del test (**valore misurato inferiore al limite massimo impostato sullo strumento**)
10. Il messaggio "**Esito OK**" è infine mostrato dallo strumento in caso di esito positivo di tutti i test eseguiti

IVCK		15/10 – 18:04		
Voc@OPC	1485	V	OK	
Isc@OPC	11.25	A	OK	
Voc Med	1485	V	OK	
Isc Med	11.25	A	OK	
Rp	>100	MΩ	OK	
R+	>100	R- >100	MΩ	
RPE	1.1	Ω	OK	
<b>Esito OK</b>				
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.2 Ω	
VTest	ISO	RPE	>φ<	

In generale l'esito di un test sulla misura di Voc e Isc è determinato dalle seguenti relazioni:

Noti i seguenti parametri:

$Voc^{Avg}$  = valore medio della tensione a vuoto calcolata nelle ultime 10 misure salvate

$Isc^{Avg}$  = valore medio della corrente di corto circuito calcolata nelle ultime 10 misure salvate

$VocTol^+$  = Valore di tolleranza positivo sulla Voc =  $VocTol_{\%}^+ \times Voc^{Avg}$

$VocTol^-$  = Valore di tolleranza negativo sulla Voc =  $VocTol_{\%}^- \times Voc^{Avg}$

$IscTol^+$  = Valore di tolleranza positivo sulla Isc =  $IscTol_{\%}^+ \times Isc^{Avg}$

$IscTol^-$  = Valore di tolleranza negativo sulla Isc =  $IscTol_{\%}^- \times Isc^{Avg}$

$\varepsilon_{Voc}^{Meter}$  = Massimo errore strumentale dichiarato sulla Voc (vedere § 10.1)

$\varepsilon_{Isc}^{Meter}$  = Massimo errore strumentale dichiarato sulla Isc (vedere §10.1)

$\varepsilon_{Voc}^{Meas} = Voc^{OPC} - Voc^{Avg}$  = Errore sulla misura di Voc @ OPC

$\varepsilon_{Isc}^{Meas} = Isc^{OPC} - Isc^{Avg}$  = Errore sulla misura di Isc @ OPC

Le seguenti condizioni sui parametri sull'esito della misura sono gestite dallo strumento:

N	CONDIZIONE	ESITO
1	$-VocTol^- + e_{Voc}^{Meter} \leq e_{Voc}^{Meas} \leq VocTol^+ - e_{Voc}^{Meter}$ $-IscTol^- - e_{Isc}^{Meter} \leq e_{Isc}^{Meas} \leq IscTol^+ + e_{Isc}^{Meter}$ (Se misura <b>ISO</b> selezionata) $R_p \geq R_p \text{ Lim}$ (Se misura <b>RPE</b> selezionata) $RPEmis \leq RPELim$	OK
2	La precedente condizione (1) non è verificata, ma la seguente è valida: $-VocTol^- \leq e_{Voc}^{Meas} \leq VocTol^+$ $-IscTol^- \leq e_{Isc}^{Meas} \leq IscTol^+$ (Se misura <b>ISO</b> selezionata) $R_p \geq R_p \text{ Lim}$ (Se misura <b>RPE</b> selezionata) $RPEmis \leq RPELim$	OK*
3	Le precedenti condizioni (1) e (2) non sono verificate, ma la seguente è valida: $-VocTol^- - e_{Voc}^{Meter} \leq e_{Voc}^{Meas} \leq VocTol^+ + e_{Voc}^{Meter}$ $-IscTol^- - e_{Isc}^{Meter} \leq e_{Isc}^{Meas} \leq IscTol^+ + e_{Isc}^{Meter}$ (Se misura <b>ISO</b> selezionata) $R_p \geq R_p \text{ Lim}$ (Se misura <b>RPE</b> selezionata) $RPEmis \leq RPELim$	NO OK*
4	Le precedenti condizioni (1), (2) e (3) non sono verificate	NO OK

11. Premere il tasto **SAVE** per salvare il risultato del test nella memoria dello strumento (vedere il § 7.1) o il tasto **ESC/MENU** per uscire dalla videata senza salvare e tornare alla videata principale di misura



### ATTENZIONE

- Nella pagina dei risultati compaiono i valori medi di Voc e Isc. Tale valori contengono i **valori medi di Voc e Isc alle condizioni OPC calcolati come media scorrevole sulle ultime 10 prove precedentemente memorizzate**. Se l'utente ha eseguito e memorizzato un numero di prove <10 oppure ha resettato i valori medi la media visualizzata nel corso della prova N+1 saranno quelli calcolata su gli N valori disponibili
- In questa modalità di utilizzo dello strumento, i valori medi precedentemente calcolati assumono particolare importanza. Nel caso si inizi una nuova campagna di misura con variazioni significative di Irraggiamento o temperatura è **raccomandato azzerare (comando "RIPRISTINA"** i valori medi di riferimento per poi farlo ricalcolare sulle base di nuove misure. I valori medi sono comunque azzerati qualora l'utente modifichi il numero moduli e/o stringhe

### 6.7.3. Esecuzione Test IVCK con unità remota

Le misure di irraggiamento e temperatura (se strumento è impostato in modalità di misura della temperatura "MIS") **tramite unità remota SOLAR03 in connessa in collegamento Bluetooth allo strumento**, sono raccomandate qualora siano presenti condizioni di irraggiamento instabili o si abbia la necessità di confronto con i valori nominali del modulo dichiarati dal costruttore.



#### ATTENZIONE

- Verificare che sia correntemente attivata una unità remota. In caso contrario eseguire la procedura di connessione descritta al § 6.2
- La massima tensione tra gli ingressi P, N, E e C è 1500VDC. Non misurare tensioni che eccedano i limiti espressi in questo manuale
- Non eseguire prove su moduli o stringhe FV connessi al convertitore DC/AC
- **La corrente massima tollerabile dallo strumento è 40A**
- La norma IEC/EN62446 richiede di effettuare le misurazioni stringa per stringa. Anche se lo strumento è progettato per gestire la corrente di spunto per stringhe singole o in parallelo, si **raccomanda** di testare **una stringa per volta** in base alle prescrizioni della norma

Lo strumento può operare in abbinamento con l'unità SOLAR03 in una delle seguenti modalità:

1. **Presenza di unità remota SOLAR03 attiva e connessa** → lo strumento fornisce direttamente i risultati delle misure @STC
2. **Presenza di unità remota SOLAR03 attiva, connessa e in registrazione** lo strumento fornisce direttamente i risultati delle misure @STC

In pratica quindi le modalità di utilizzo 1 e 2 di fatto coincidono qualora strumento e unità remota SOLAR03 siano in connessione diretta

3. **Presenza di unità remota SOLAR03 attiva, in registrazione, NON connessa** → strumento fornisce i risultati delle misure @OPC senza esito poi esegue la traslazione automatica e simultanea @STC **solo dopo il trasferimento dei dati dall'unità remota al termine della registrazione e al successivo ricollegamento**

## SOLAR03 attivo e connesso oppure attivo e in registrazione

- Collegare lo strumento al modulo/stringa in prova ed eventualmente al nodo principale di terra dell'impianto e alle masse metalliche messe a terra come mostrato in Fig. 11. In particolare:
  - Collegare il polo Negativo in uscita dal modulo/stringa al terminale **N** e il polo Positivo in uscita dal modulo/stringa al terminale **P**
  - **Nel caso di moduli Monofacciali** → posizionare la cella di riferimento **HT305** sul piano frontale del modulo (**F**) e all'ingresso "INP1" ed **eventualmente** la sonda di temperatura **PT305** all'ingresso "INP4" dell'unità remota
  - **Nel caso di moduli Bifacciali** → posizionare le **3 celle di riferimento HT305** sul piano frontale del modulo (**F**), sulla parte posteriore superiore (**BH=BackHigh**) e sulla parte posteriore inferiore (**BL=BackLow**) del modulo. Collegare la cella di riferimento frontale (F) all'ingresso "INP1", la cella di riferimento BH all'ingresso "INP2", la cella di riferimento BL all'ingresso "INP3" ed **eventualmente** la sonda di temperatura **PT305** all'ingresso "INP4" dell'unità remota
  - Verificare la lettura dei valori di irraggiamento e temperatura sull'unità remota SOLAR03
- Se necessario, selezionare l'opzione " $>\phi<$ " e confermare con **ENTER**. Eseguire l'eventuale operazione di calibrazione dei cavi come riportato nel § 6.3.1

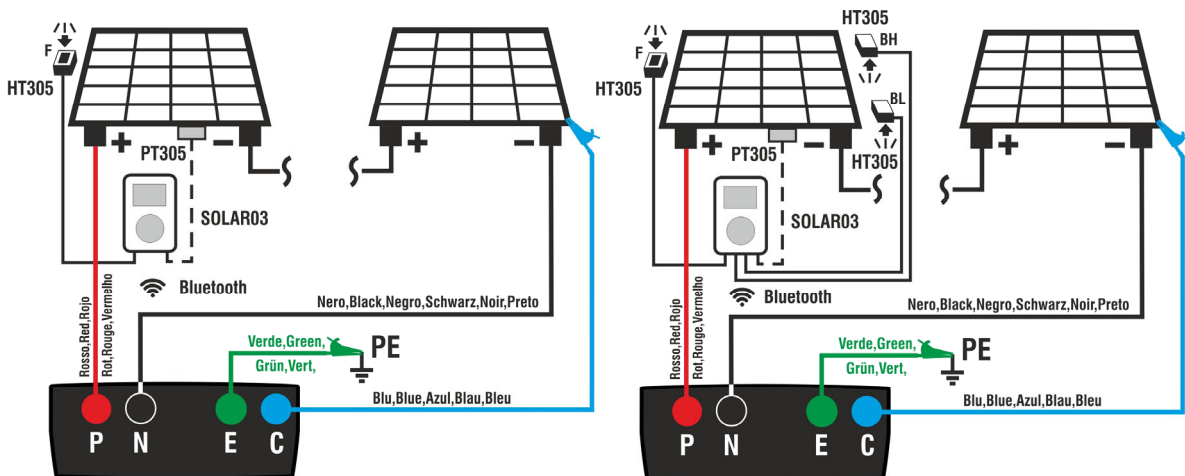


Fig. 11: Collegamento con unità remota SOLAR03 su moduli Monofacciali e Bifacciali

- Posizionare il cursore sulla voce **IVCK** utilizzando i tasti freccia ( $\blacktriangle$ ,  $\blacktriangledown$ ) e confermare con **ENTER**. A display appare la videata a fianco. I seguenti parametri sono mostrati:
  - **Irr.** → valori di irraggiamento misurato dalla cella HT305 collegata all'unità remota
  - **Temp.** → valore di temperatura del modulo
  - **Unità remota** → indicazioni su numero di serie, stato di connessione " $\text{[i]}$ " ed eventuale registrazione in corso " $\text{[o]}$ " dell'unità remota SOLAR03 collegata e attiva
  - **ISO** → limite minimo nella misura di isolamento
  - **RPE** → limite massimo nella misura di continuità
  - $>\phi<$  → valore della resistenza di calibrazione dei cavi nella misura di continuità
  - Valori delle tensioni VPN, VPE e VNE

IVCK	15/10 – 18:04		
Front			
Irr.	920	W/m <sup>2</sup>	
Temp.	54.7	°C	
SOLAR03	23051203	$\text{[i]}$	$\text{[o]}$
Modulo: SUNPOWER318WTH			
VPN	VPE	VNE	
1480V	740V	-740V	
1000V	1.00M $\Omega$	2 $\Omega$	0.25 $\Omega$
VTest	ISO	RPE	$>\phi<$


4. Usare i tasti freccia (▲,▼) per accedere alla programmazione dei parametri di misura. La videata a lato è mostrata a display. Usare i tasti (◀, ▶) per impostare i valori. Le seguenti opzioni sono disponibili

- **Prod.** → Impostare nome costruttore del modulo (max 50) presente nel DB interno
- **Nome** → Impostare il nome del modulo (max 50) presente nel DB interno. Se in fase di inserimento nel database, il modulo è stato definito come “**Bifacciale**” lo strumento e l’unità remota provvederanno automaticamente a leggere 3 valori di irraggiamento
- **N. Mod x STR** → impostare il numero dei moduli della stringa nel campo: **1 ÷ 35**
- **N. Str in par.** → impostare il numero delle stringhe in parallelo nel campo: **1 ÷ 10**
- **Mod. Temp** → impostare il modo di misura della temperatura dei moduli tra le opzioni:
  - **AUTO** → temperatura calcolata dallo strumento sulla base della misura di Voc (nessuna sonda collegata) – **opzione raccomandata**
  - **MIS** → temperatura misurata tramite sonda PT305 collegata a unità remota
  - **MAN** → impostazione manuale della temperatura del modulo se nota nel campo successivo
- **Tol. Voc** → impostare la tolleranza percentuale nella misura della Voc nel campo: **1% ÷ 15% (tipico 5%)**
- **Tol. Isc** → impostare la tolleranza percentuale nella misura della Isc nel campo: **1% ÷ 15% (tipico 10%)**
- **Iso V. Test** → impostare la tensione di prova nella misura di isolamento tra le opzioni: **OFF (esclusione misura), 250V,500V,1000V,1500VDC**
- **Iso R.Lim** → impostare la soglia minima di riferimento nella misura di isolamento tra i valori: **0.05,0.10,0.23,0.25,0.50,1.00,50MΩ**
- **RPE Lim** → impostare il limite massimo nella misura di continuità tra i valori: **OFF (esclusione misura), 1,2,3,4,5Ω**

IVCK		15/10 – 18:04	
Prod.	◀	SUNPOWER	▶
Nome:	◀	318WTH	▶
N.Mod. x STR	:	◀ 01	▶
N.Str.in par.	:	◀ 02	▶
Mod. Temp	:	◀ Man	▶
		◀ 55	▶ °C
Tol. Voc	:	◀ 05	▶ %
Tol.Isc	:	◀ 10	▶ %
Iso V.Test	:	◀ 1000	▶ V
Iso R.Lim	:	◀ 1.00	▶ MΩ
RPE lim	:	◀ 2	▶ Ω

5. Premere il tasto **SAVE** per salvare le impostazioni e tornare alla videata precedente

6. Montare lo stelo sul disco dell'accessorio opzionale **M304** e tenerlo appoggiato sul piano del modulo. **Verificare che l'ombra dello stelo proiettata sul disco cada entro il "cerchio concentrico limite" interno al disco stesso (vedere figura a lato).** In caso contrario l'angolo tra i raggi solari e la superficie del modulo è troppo elevato e pertanto le misure eseguite dallo strumento **NON** sono da ritenere attendibili. **Ripetere le operazioni in altri momenti della giornata**

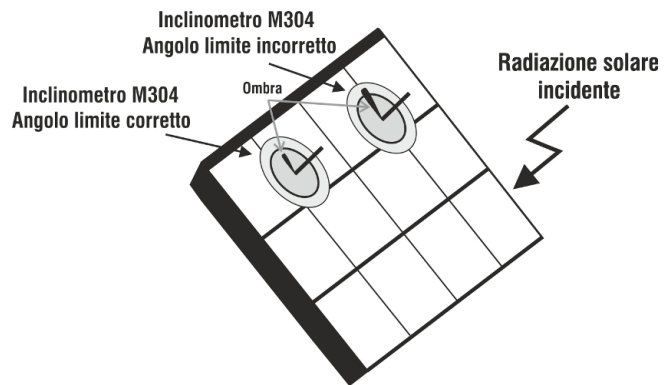

**Nel caso in cui occorra eseguire una registrazione nel tempo dei valori di irraggiamento** (ad esempio in condizioni di irraggiamento instabili oppure qualora la distanza tra i moduli e lo strumento sia significativa) seguire i punti dal 7 al 9 altrimenti passare al punto 10

7. Selezionare l'opzione **UREM** nel menu principale, associare e collegare l'unità remota SOLAR03 allo strumento come mostrato nel punto 6 del § 6.2
8. Usando i tasti freccia ◀ o ▶ selezionare la posizione **"Avvio"** per avviare la registrazione (**con scansione di 1s non modificabile**) nell'unità remota da parte dello strumento. La videata a lato è mostrata a display. In questa condizione lo strumento invia la propria data /ora di sistema all'unità remota SOLAR03 che quindi è con esso **sincronizzata temporalmente**. Il simbolo "☑" è mostrato a display e il messaggio **"REC"** appare a display dell'unità remota ad indicare la registrazione in corso

UREM	15/10 – 18:04		
SOLAR03	Att	Stato	Reg.
23051204	√	☑	☑
U.Rem. Collegata			
Cerca	Unpair	Canc	Avvio

9. Portare l'unità remota in prossimità dei moduli e collegare le sonde di irraggiamento/temperatura come mostrato nella Fig. 11. **Avendo già avviato la registrazione sulla unità remota SOLAR03 non è più strettamente necessario il mantenimento della connessione Bluetooth.** Il mantenimento della connessione consentirà solamente il poter avere immediatamente l'esito della prova senza attendere la fine della campagna di misure



### ATTENZIONE

Alla pressione del tasto **GO/STOP** lo strumento può fornire diversi messaggi di errore (vedere § 6.8) e, per effetto di essi, non eseguire il test. Controllare ed eliminare, se possibile, le cause dei problemi prima di proseguire con il test

10. Premere il tasto **GO/STOP** per attivare il test. In caso di assenza di condizioni di errore, lo strumento visualizza il messaggio **“Misura in corso...”** e la misura della tensione a vuoto tra i terminali P e N e della corrente di cortocircuito (per valori di  $I_{sc} \leq 40A$ )

IVCK 15/10 – 18:04			
Voc@STC	1485	V	
Isc@STC	11.25	A	
Voc Nom	1485	V	
Isc Nom	11.25	A	
Rp	>100	MΩ	
R+	>100	R->100	MΩ
RPE	---	Ω	
Misura in corso...			
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

11. In caso di connessione diretta fra strumento ed unità remota, al termine delle misure di Voc e Isc il messaggio **“OK”** è fornito in caso di esito positivo del test (**valori misurati entro le tolleranze impostate sullo strumento**). I seguenti parametri sono mostrati:

- Tensione Voc alle condizioni STC con relativo esito
- Corrente Isc alle condizioni STC con relativo esito
- Valore nominale della tensione Voc@STC usato come riferimento per l'esito
- Valore nominale della corrente Isc@STC usato come riferimento per l'esito
- **Se invece strumento e SOLAR03 non sono in connessione diretta**, lo strumento visualizzerà solo i valori misurati ad OPC ed occorre attendere la fine della sessione di prove e la successiva sincronizzazione con l'unità remota SOLAR03 per ottenere l'esito finale delle prove eseguite

IVCK 15/10 – 18:04				
Voc@STC	1485	V		OK
Isc@STC	11.25	A		OK
Voc Nom	1485	V		OK
Isc Nom	11.25	A		OK
Rp	>100	MΩ		OK
R+	>100	R- >100	MΩ	
RPE	1.1	Ω		OK
Esito: OK				
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.2 Ω	
VTest	ISO	RPE	>φ<	

12. Con misura di isolamento selezionata, lo strumento continua il test mantenendo in cortocircuito i terminali P e N ed eseguendo la prova tra questo punto e il terminale E per un tempo necessario ad ottenere un risultato stabile. Il valore della resistenza di isolamento è mostrato nel campo “Rp” (resistenza parallelo tra i valori R+ e R-) e il messaggio **“OK”** in caso di esito positivo del test (**valore misurato superiore al limite minimo impostato sullo strumento**)

13. Con misura di continuità selezionata, lo strumento continua il test aprendo il cortocircuito ed eseguendo il test tra i terminali E e C. Il valore della resistenza nella prova di continuità è mostrato nel campo “RPE” e il messaggio **“OK”** in caso di esito positivo del test (**valore misurato inferiore al limite massimo impostato sullo strumento**)


14. Il messaggio **“Esito OK”** è infine mostrato dallo strumento in caso di esito positivo di tutti i test eseguiti

15. Premere il tasto **SAVE** per salvare il risultato del test nella memoria dello strumento (vedere il § 7.1) o il tasto **ESC/MENU** per uscire dalla videata senza salvare e tornare alla videata principale di misura



16. **Nel caso di una registrazione in corso**, al termine della sessione di prove, scollegare l'unità remota SOLAR03, riportarla in prossimità dello strumento e verificare che il collegamento con lo strumento sia nuovamente attivo (simbolo "☒" acceso in **modo fisso** a display dell'unità remota)

17. Usando i tasti freccia ◀ o ▶ selezionare la posizione "Stop" per terminare la registrazione nell'unità remota da parte dello strumento. La videata a lato è mostrata a display. Il simbolo "☒" scompare a display e il messaggio "REC" scompare a display dell'unità remota.

U REM		15/10 – 18:04		
SOLAR03	Att	Stato	Reg.	
23051204	√	((↑))		
U. Rem. Collegata				
Cerca	Unpair	Canc	Stop	

In questa fase l'unità remota scarica i valori di irraggiamento/temperatura registrati nella campagna di misura che sono usati dallo strumento per la conversione **automatica** dei valori di Voc e Isc alle condizioni STC  
I dati presenti in memoria saranno aggiornati con i valori calcolati e sarà conseguentemente disponibile l'esito.

In generale l'esito di un test sulla misura di Voc e Isc è determinato dalle seguenti relazioni:

Noti i seguenti parametri:

$V_{oc}^{Nom}$  = valore nominale della tensione a vuoto

$I_{sc}^{Nom}$  = valore nominale della corrente di corto circuito

$V_{oc}Tol^{+}$  = Valore di tolleranza positivo sulla Voc =  $V_{oc}Tol_{\%}^{+} \times V_{oc}^{Nom}$

$V_{oc}Tol^{-}$  = Valore di tolleranza negativo sulla Voc =  $V_{oc}Tol_{\%}^{-} \times V_{oc}^{Nom}V_{oc}^{Avg}$

$I_{sc}Tol^{+}$  = Valore di tolleranza positivo sulla Isc =  $I_{sc}Tol_{\%}^{+} \times I_{sc}^{Nom}$

$I_{sc}Tol^{-}$  = Valore di tolleranza negativo sulla Isc =  $I_{sc}Tol_{\%}^{-} \times I_{sc}^{Nom}$

$\epsilon_{V_{oc}}^{Meter}$  = Massimo errore strumentale dichiarato sulla Voc (vedere § 10.1)

$\epsilon_{I_{sc}}^{Meter}$  = Massimo errore strumentale dichiarato sulla Isc (vedere § 10.1)

$\epsilon_{V_{oc}}^{Meas} = V_{oc}^{STC} - V_{oc}^{Nom}$  = Errore sulla misura di Voc @ STC

$\epsilon_{I_{sc}}^{Meas} = I_{sc}^{STC} - I_{sc}^{Nom}$  = Errore sulla misura di Isc @ STC

Le seguenti condizioni sui parametri sull'esito della misura sono gestite dallo strumento:

N	CONDIZIONE	ESITO
1	$-VocTol^- + \epsilon_{Voc}^{Meter} \leq \epsilon_{Voc}^{Meas} \leq VocTol^+ - \epsilon_{Voc}^{Meter}$ $-IscTol^- - \epsilon_{Isc}^{Meter} \leq \epsilon_{Isc}^{Meas} \leq IscTol^+ - \epsilon_{Isc}^{Meter}$ (Se misura <b>ISO</b> selezionata) <b>Rp</b> ≥ <b>Rp Lim</b> (Se misura <b>RPE</b> selezionata) <b>RPEmis</b> ≤ <b>RPELim</b>	OK
2	La precedente condizione (1) non è verificata, ma la seguente è valida: $-VocTol^- \leq \epsilon_{Voc}^{Meas} \leq VocTol^+$ $-IscTol^- \leq \epsilon_{Isc}^{Meas} \leq IscTol^+$ (Se misura <b>ISO</b> selezionata) <b>Rp</b> ≥ <b>Rp Lim</b> (Se misura <b>RPE</b> selezionata) <b>RPEmis</b> ≤ <b>RPELim</b>	OK*
3	Le precedenti condizioni (1) e (2) non sono verificate, ma la seguente è valida: $-VocTol^- - \epsilon_{Voc}^{Meter} \leq \epsilon_{Voc}^{Meas} \leq VocTol^+ + \epsilon_{Voc}^{Meter}$ $-IscTol^- - \epsilon_{Isc}^{Meter} \leq \epsilon_{Isc}^{Meas} \leq IscTol^+ + \epsilon_{Isc}^{Meter}$ (Se misura <b>ISO</b> selezionata) <b>Rp</b> ≥ <b>Rp Lim</b> (Se misura <b>RPE</b> selezionata) <b>RPEmis</b> ≤ <b>RPELim</b>	NO OK*
4	Le precedenti condizioni (1), (2) e (3) non sono verificate	NO OK

#### 6.7.4. Situazioni anomale

1. Qualora lo strumento rilevi ai terminali P-N, P-E e N-E una tensione **superiore a 1500VDC** non esegue la prova, emette un segnale acustico prolungato e visualizza il messaggio “Vin > 1500V”

IVCK 15/10 – 18:04			
U. Remota non attiva			
VPN	VPE	VNE	
0V	0V	0V	
<b>Vin &gt;1500V</b>			
1000V	1.00MΩ	2Ω	---Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

2. Qualora lo strumento rilevi ai terminali P-N, una tensione **inferiore a -0.5VDC** non esegue la prova, emette un segnale acustico prolungato e visualizza il messaggio “Invertire P-N”

IVCK 15/10 – 18:04			
U. Remota non attiva			
VPN	VPE	VNE	
0V	0V	0V	
<b>Invertire P-N</b>			
1000V	1.00MΩ	2Ω	---Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

3. Qualora lo strumento rilevi ai terminali P-N, una tensione **-0.5V ≤ VPN ≤ 15VDC** non esegue la prova, emette un segnale acustico prolungato e visualizza il messaggio “VInput < 15VDC”

IVCK 15/10 – 18:04			
U. Remota non attiva			
VPN	VPE	VNE	
11V	6V	-5V	
<b>V Input &lt; 15VDC</b>			
1000V	1.00MΩ	2Ω	---Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

4. Qualora lo strumento rilevi ai terminali P-N, P-E e N-E, una tensione AC **superiore a 10V** non esegue la prova, emette un segnale acustico prolungato e visualizza il messaggio “VAC > LIM”

IVCK 15/10 – 18:04			
U. Remota non attiva			
VPN	VPE	VNE	
11V	6V	-5V	
<b>VAC &gt; LIM</b>			
1000V	1.00MΩ	2Ω	---Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

5. Qualora lo strumento rilevi ai terminali E e C una **tensione >3V** non esegue la prova, emette un segnale acustico prolungato e visualizza il messaggio “VInput > 3V”

IVCK 15/10 – 18:04			
<b>U. Remota non attiva</b>			
VPN 0V	VPE 0V	VNE 0V	
<b>VInput &gt; 3V</b>			
1000V	1.00MΩ	2Ω	---Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

6. Qualora lo strumento durante la misura della corrente I<sub>sc</sub> rilevi una **corrente <0.1A**, il messaggio a lato è mostrato a display. Controllare i collegamenti dello strumento con il circuito in prova

IVCK 15/10 – 18:04			
<b>U. Remota non attiva</b>			
VPN 0V	VPE 0V	VNE 0V	
<b>Isc &lt; 0.1A</b>			
1000V	1.00MΩ	2Ω	---Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

7. Qualora lo strumento durante la misura della corrente I<sub>sc</sub> rilevi la condizione di fusibile interrotto il messaggio a lato è mostrato a display. Contattare il servizio di assistenza HT

IVCK 15/10 – 18:04			
<b>U. Remota non attiva</b>			
VPN 0V	VPE 0V	VNE 0V	
<b>Fusibile interrotto</b>			
1000V	1.00MΩ	2Ω	---Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

8. Nel caso in cui non sia stata attivata una registrazione sull'unità remota SOLAR03 il messaggio a lato è mostrato a display. Verificare lo stato dell'unità remota SOLAR03

IVCK 15/10 – 18:04			
<b>Front</b>			
Irr.	---		W/m2
Temp.	---		°C
SOLAR03 23051203 <b>I</b>			
Modulo: SUNPOWER318WTH			
VPN 1480V	VPE 740V	VNE -740V	
<b>U. Remota non connessa</b>			
1000V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

9. Al termine delle misure di Voc e Isc il messaggio “**Attesa valori Irraggiamento**” è fornito nel caso in cui una unità remota SOLAR03 sia in registrazione ma non connessa allo strumento. Attendere il download dei dati da parte dell'unità remota per la visualizzazione dell'esito delle misure @STC

IVCK 15/10 – 18:04			
Voc@STC	---	V	
Isc@STC	---	A	
Voc Nom	1485	V	
Isc Nom	11.25	A	
Rp	>100	MΩ	OK
R+	R- >100	MΩ	
	>10		
	0		
RPE	1.1	Ω	OK
Attesa valori Irraggiamento			
1500V	1.00MΩ	2Ω	
0.2 Ω			
VTest	ISO	RPE	>φ<

10. Nel caso in cui sia stata attivata e connessa l'unità remota SOLAR03, ma il valore di irraggiamento non sia valido (ad esempio con sonde di irraggiamento non collegate all'unità remota), il messaggio a lato è mostrato a display. Verificare lo stato dell'unità remota

IVCK 15/10 – 18:04			
<b>Front</b>			
Irr.	---	W/m2	
Temp.	---	°C	
SOLAR03	23051203	I	
Modulo: SUNPOWER318WTH			
VPN	VPE	VNE	
1480V	740V	-740V	
Controllare Ingressi U.Remota			
1000V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

11. Nel caso si desideri eseguire misure senza unità remota (vedere § 6.7.2), ma lo strumento sia stato precedentemente associato ad una unità remota, il messaggio a lato è mostrato a display. Entrare nel menu di configurazione unità remota (vedere § 6.2) ed eseguire il comando “**Unpair**” per disassociare l'unità remota.

IVCK 15/10 – 18:04			
<b>Front</b>			
Irr.	---	W/m2	
Temp.	---	°C	
SOLAR03	23051203	I	
Modulo: SUNPOWER318WTH			
VPN	VPE	VNE	
1480V	740V	-740V	
U.Remota non connessa			
1000V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

**6.8. ELENCO DEI MESSAGGI A DISPLAY**

MESSAGGIO	DESCRIZIONE
Funzione non disponibile	La funzione/caratteristica selezionata non è disponibile
Dati non memorizzati	Lo strumento non è stato in grado di salvare i dati
Data errata	Inserire una data di sistema coerente
Data base pieno	Il numero dei moduli inseriti nel DB interno è > 30
Modulo già presente	Nome del modulo inserito già presente nel DB
Memoria piena	Memoria dello strumento piena alla pressione del tasto GO
Errore: $V_{mpp} \geq V_{oc}$	Controllare le impostazioni del modulo all'interno del DB
Errore: $I_{mpp} \geq I_{sc}$	Controllare le impostazioni del modulo all'interno del DB
Errore: $V_{mpp} * I_{mpp} \geq P_{max}$	Controllare le impostazioni del modulo all'interno del DB
Errore: Alpha troppo alto	Controllare le impostazioni del modulo all'interno del DB
Errore: Beta troppo alto	Controllare le impostazioni del modulo all'interno del DB
Errore: Toll troppo alta	Controllare le impostazioni del modulo all'interno del DB
Errore scarico dati	Contattare assistenza
Errore memorizzazione	Problemi nell'accesso all'area di memoria
Unità remota non rilevata	Lo strumento non rileva nessuna unità SOLAR03
Impossibile effettuare l'analisi	Problemi sui dati scaricati dal SOLAR03. Verificare impostazioni
Dati non disponibili	Errore generico. Ripetere il test
Tensione negativa	Controllare le polarità dei terminali di ingresso dello strumento
Tensione bassa	Controllare la tensione tra i terminali di ingresso P e N
$V_{in} > 1500$	Tensione tra i terminali di ingresso > 1500V
N. moduli errato. Continuare?	Impostazione numero moduli non coerente con $V_{oc}$ misurata
Temp. Cella rif. oltre i limiti	Temperatura misurata dalla cella di riferimento troppo alta
Temp.cella non rilevata.(ENTER/ESC)	Misura non eseguita sulla cella del modulo
Batteria scarica	Livello batterie basso. Inserire nuove batterie nello strumento
Attendere raffreddamento	Strumento surriscaldato. Attendere prima di riprendere i test
Irraggiamento troppo basso	Valore di irraggiamento inferiore al limite minimo impostato
Errore NTC	Efficienza NTC interna compromessa. Contattare assistenza
Corrente < Lim	Corrente misurata tra P e N inferiore al minimo rilevabile
Errore EEPROM: contattare assistenza	Errore interno dello strumento
Errore FRAM: contattare assistenza	Errore interno dello strumento
Errore RTC: contattare assistenza	Errore interno dello strumento
Errore RADIO: contattare assistenza	Errore interno dello strumento
Errore FLASH: contattare assistenza	Errore interno dello strumento
Errore IO EXP: contattare assistenza	Errore interno dello strumento
Tensione > limite	Tensione tra i terminali E e C > 10V
Label già assegnata	Cambiare riferimento numerico marcatore associato a misura
Corrente $I_{sc} < Lim$	Corrente $I_{sc}$ inferiore al minimo rilevabile. Contattare assistenza
Attenzione: corto circuito interno	Contattare assistenza
Attenzione: fusibile interrotto	Contattare assistenza
Calibrazione resettata. Premi ENTER	Valore resistenza cavi in ingresso > $2\Omega$
Calibrazione non OK	Valore resistenza calibrata > resistenza misurata
Errore: misura offset $I_{sc}$	Errore interno dello strumento
$R_{cal} > R$ misurata	Valore resistenza calibrata > resistenza misurata
Attenzione tensione AC alle boccole P-N	Presenza di tensione AC in ingresso
Attendere scarico condensatore	Attesa scarica oggetto in prova dopo isolamento

## 7. MEMORIZZAZIONE RISULTATI

Lo strumento consente la memorizzazione di max 999 risultati di misura. I dati possono essere richiamati a display e cancellati in ogni momento ed è possibile associare degli identificatori numerici di riferimento mnemonici relativi all'impianto (**max 3 livelli**), alla stringa e al modulo FV (**max 250**).

### 7.1. SALVATAGGIO DELLE MISURE

1. Premere il tasto **SAVE** con risultato di misura presente a display. Lo strumento presenta la videata mostrata a lato in cui sono mostrate le seguenti voci:
  - La prima locazione di memoria disponibile ("Misura")
  - Il marcatore di 1° livello (ex: Area). Ad ogni marcatore possono essere assegnate diverse etichette (5 etichette predefinite e 5 personalizzabili). Selezionare il marcatore di livello desiderato con i tasti freccia (◀, ▶) e premere il tasto **ENTER** per la selezione di una delle etichette disponibili
  - Il marcatore di 2° livello (ex: Stringa). Ad ogni marcatore possono essere assegnate diverse etichette (5 etichette predefinite e 5 personalizzabili). Selezionare il marcatore di livello desiderato con i tasti freccia ◀, ▶
  - Il marcatore di 3° livello (ex: Modulo). Ad ogni marcatore possono essere assegnate diverse etichette (5 etichette predefinite e 5 personalizzabili). Selezionare il marcatore di livello desiderato con i tasti freccia ◀, ▶
  - Il campo "Commento" in cui l'operatore può inserire una breve descrizione (max 13 caratteri) usando la tastiera virtuale interna. Il commento inserito è mostrato nella riga sottostante

MEM 15/10 – 18:04	
Misura:	001
Area	<b>001</b>
Stringa	001
Modulo	- - -
Commento:	
Impianto Rossi	

### ATTENZIONE



- I nomi personalizzati delle etichette dei marcatori possono essere definiti **con l'uso del software TopView** e caricati sullo strumento tramite collegamento a PC (sezione "Collegamento PC-Strumento → Gestione marcatori")
- È possibile aggiungere fino a 5 nomi personalizzati per ogni marcatore oltre ai 5 presenti come default
- I nomi dei marcatori di default non sono eliminabili. La cancellazione dei nomi personalizzati può avvenire **solo da software TopView**

2. Premere nuovamente il tasto **SAVE** per completare il salvataggio dei dati o **ESC/MENU** per uscire senza salvare

## 7.2. RICHIAMO A DISPLAY E CANCELLAZIONE DATI SALVATI

1. Premere il tasto **ESC/MENU** per tornare al menu principale, selezionare la voce “**MEM**” e premere **ENTER** per entrare nella sezione di visualizzazione dei dati memorizzati. La videata di fianco è mostrata dallo strumento in cui è presente l’elenco delle prove salvate
2. Usando i tasti freccia **▲, ▼** selezionare la misura salvata che si desidera richiamare a display e con i tasti freccia **◀, ▶** selezionare la voce “**Richiama**”. Confermare con **ENTER**. La seguente videata è mostrata a display

MEM 15/10 – 18:04		
N.	Data	Tipo
001	15/05/23	RPE
002	15/05/23	MΩ
003	15/05/23	IVCK
004	12/04/23	RPE
005	12/04/23	IVCK
Tot: 5		Libera: 994
▲ ▼		Ult
Richiama	Pag	Canc

7. Per il test **RPE** sono presenti i valori dei seguenti parametri:
  - Soglia limite impostata per la misura di continuità
  - Valore della resistenza di calibrazione dei cavi di prova
  - Il valore della resistenza dell’oggetto in prova
  - Il valore reale della corrente di prova applicata
  - Esito della misura

RPE 15/10 – 18:04		
R	0.02	Ω
I test	212	mA
OK		
STD	2.00Ω	0.06 Ω
MODO	Lim.	>φ<

3. Usando i tasti freccia **▲, ▼** selezionare la misura salvata che si desidera cancellare e con i tasti freccia **◀, ▶** selezionare la voce “**Canc**”. Confermare con **ENTER**. La seguente videata è mostrata a display

MEM 15/10 – 18:04		
N.	Data	Tipo
001	15/05/23	RPE
002	15/05/23	MΩ
003	15/05/23	IVCK
004	12/04/23	RPE
005	12/04/23	IVCK
Tot: 5		Libera: 994
▲ ▼		Ult
Richiama	Pag	Canc

3. Premere il tasto **ENTER** per confermare l’operazione o il tasto **ESC** per uscire senza confermare e tornare la menu principale. **Lo strumento cancella sempre l’ultima misura salvata**

MEM 15/10 – 18:04		
<p><b>CANCELLA ULTIMA?</b></p> <p><b>ENTER / ESC</b></p>		



## 8. COLLEGAMENTO DELLO STRUMENTO A PC

La connessione fra PC e strumento avviene tramite porta seriale ottica (vedere Fig. 3) con uso del cavo ottico/USB C2006 o tramite collegamento WiFi. La scelta del tipo di collegamento va eseguita all'interno del software di gestione (consultare l'help in linea del programma).




### ATTENZIONE


- Per effettuare il trasferimento dati verso un PC tramite cavo ottico/USB è necessario avere preventivamente installato nel PC stesso il SW di gestione
- Prima di effettuare il collegamento è necessario selezionare a PC la porta utilizzata e il baud rate corretto (57600 bps). Per impostare questi parametri avviare il software di gestione in dotazione e consultare l'help in linea del programma
- La porta selezionata non deve essere impegnata da altri dispositivi o applicazioni come mouse, modem, ecc. Chiudere eventualmente processi in esecuzione a partire dalla funzione Task Manager di Windows
- La porta ottica emette radiazione LED invisibile. Non osservare direttamente con strumenti ottici. Apparecchio LED di classe 1M secondo IEC/EN60825-1

Per trasferire i dati a PC attenersi alla seguente procedura:

1. Accendere lo strumento premendo il tasto **ON/OFF**
2. Collegare lo strumento a PC utilizzando il cavo ottico/USB **C2006** in dotazione
3. Premere il tasto **ESC/MENU** per aprire il menu principale
4. Selezionare con i tasti freccia (**▲, ▼**) la voce "**PC**" per entrare in modalità trasferimento dati e confermare con **SAVE/ENTER**

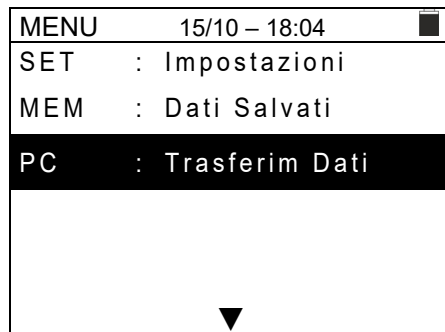

5. **Se occorre usare il collegamento WiFi** attivare il modulo interno (vedere § 5.1.3). In tal caso lo strumento fornisce la videata seguente:

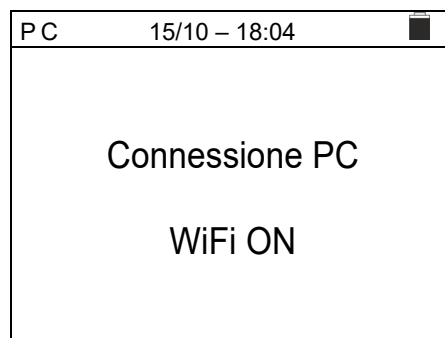

Usare i comandi del software di gestione per attivare il trasferimento dati (consultare l'help in linea del programma)

## 9. MANUTENZIONE


### 9.1. GENERALITÀ

Lo strumento da Lei acquistato è uno strumento di precisione. Durante l'utilizzo e l'immagazzinamento rispettare le raccomandazioni elencate in questo manuale per evitare possibili danni o pericoli durante l'utilizzo.

Non utilizzare lo strumento in ambienti caratterizzati da elevato tasso di umidità o temperatura elevata. Non esporre direttamente alla luce del sole.

Spegnere sempre lo strumento dopo l'utilizzo. Se si prevede di non utilizzarlo per un lungo periodo di tempo, rimuovere le batterie per evitare da parte di queste ultime fuoriuscite di liquidi che possono danneggiare i circuiti interni dello strumento

### 9.2. SOSTITUZIONE BATTERIE

Quando sul display LCD appare il simbolo di batteria scarica “” oppure quando durante una prova si ha il messaggio “batteria scarica” a display, sostituire le batterie interne



#### ATTENZIONE

Solo tecnici qualificati possono effettuare questa operazione. Prima di effettuare questa operazione assicurarsi di aver rimosso tutti i cavi dai terminali di ingresso.

1. Spegnere lo strumento premendo a lungo il pulsante di accensione
2. Rimuovere i cavi dai terminali di ingresso
3. Svitare la vite di fissaggio del coperchio dal vano batterie e rimuovere lo stesso
4. Rimuovere dal vano batterie tutte le batterie e sostituirle solo con batterie tutte nuove e tutte del tipo corretto (vedere § 10.2) rispettando le polarità indicate
5. Riposizionare il coperchio vano batterie e fissarlo con l'apposita vite
6. Non disperdere nell'ambiente le batterie utilizzate. Usare gli appositi contenitori per lo smaltimento

### 9.3. PULIZIA DELLO STRUMENTO

Per la pulizia dello strumento utilizzare un panno morbido e asciutto. Non usare mai panni umidi, solventi, acqua, ecc

### 9.4. FINE VITA



**ATTENZIONE:** il simbolo riportato indica che l'apparecchiatura, i suoi accessori e le batterie interne devono essere raccolti separatamente e trattati in modo corretto

## 10. SPECIFICHE TECNICHE

### 10.1. CARATTERISTICHE TECNICHE

L'incertezza è indicata come  $\pm[\% \text{lettura} + (\text{num.cifre} \times \text{risoluzione})]$  a  $23^\circ\text{C} \pm 5^\circ\text{C}$ ,  $<80\% \text{RH}$

#### SICUREZZA ELETTRICA

##### DMM – Tensione DC

Campo [V]	Risoluzione [V]	Incetezza
3 ÷ 1500	1	$\pm(1.0\% \text{lettura} + 2 \text{cifre})$

##### DMM – Tensione AC TRMS

Campo [V]	Risoluzione [V]	Incetezza
3 ÷ 1000	1	$\pm(1.0\% \text{lettura} + 3 \text{cifre})$

Campo frequenza: 42.5Hz + 69Hz ; Tensione azzerate per valore misurato <3V

##### MΩ - Resistenza di isolamento R(+), R(-), Rp- Modo DUAL

Tensione di prova DC [V]	Campo [MΩ]	Risoluzione [MΩ]	Incetezza (*)
250, 500, 1000, 1500	0.1 ÷ 0.99	0.01	$\pm(5.0\% \text{lettura} + 5 \text{cifre})$
	1.0 ÷ 19.9	0.1	
	20 ÷ 100	1	

(\*) *Incetezza dichiarata per VPn ≥ 240V, Rguasto ≥ 10Ω. Incetezza di Rp e R(+) non dichiarata se R(+) ≥ 0.2MΩ e R(-) < 0.2MΩ →, Incetezza di Rp e R(-) non dichiarata se R(+) < 0.2MΩ e R(-) ≥ 0.2MΩ*

Tensione a vuoto < 1.25 x tensione di prova nominale  
 Corrente di cortocircuito < 15mA (picco) per ogni tensione di prova  
 Corrente di misura nominale > 1mA su R = 1kΩ x Vnom (con VPN, VPE, VNE= 0)

##### Resistenza di isolamento (MΩ) – Modo TIMER

Tensione di prova DC [V]	Campo [MΩ]	Risoluzione [MΩ]	Incetezza
250, 500, 1000, 1500	0.01 ÷ 9.99	0.01	$\pm(5.0\% \text{lettura} + 5 \text{cifre})$
	10.0 ÷ 99.9	0.1	

Tensione a vuoto < 1.25 x tensione di prova nominale  
 Corrente di cortocircuito < 15mA (picco) per ogni tensione di prova  
 Corrente di misura nominale > 1mA su R = 1kΩ x Vnom (con VPN, VPE, VNE= 0)  
 Timer impostabile: 3s + 999s

##### Continuità conduttori di protezione (RPE)

Campo [Ω]	Risoluzione [Ω]	Incetezza
0.00 ÷ 9.99	0.01	$\pm(2.0\% \text{lettura} + 2 \text{cifre})$
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 1999	1	

Corrente di prova: >200mA DC fino a 5Ω (cavi inclusi), risoluzione 1mA, incetezza  $\pm(5.0\% \text{lettura} + 5 \text{cifre})$   
 Tensione a vuoto  $4 < V_0 < 10V$

##### GFL – Ground Fault Locator

Tensione di prova DC [V]	Campo [MΩ]	Risoluzione [MΩ]	Incetezza Rp(*)	Incetezza Posizione
250, 500, 1000, 1500	0.1 ÷ 0.99	0.01	$\pm(5.0\% \text{lettura} + 5 \text{cifre})$	$\pm 1 \text{ modulo}$
	1.0 ÷ 19.9	0.1		
	20 ÷ 100	1		

(\*) *Incetezza dichiarata per VPn ≥ 240V, Rguasto ≥ 10Ω. Incetezza di Rp e R(+) non dichiarata se R(+) ≥ 0.2MΩ e R(-) < 0.2MΩ →, Incetezza di Rp e R(-) non dichiarata se R(+) < 0.2MΩ e R(-) ≥ 0.2MΩ*

Tensione a vuoto < 1.25 x tensione di prova nominale  
 Corrente di cortocircuito < 15mA (picco) per ogni tensione di prova  
 Corrente di misura nominale > 1mA su R = 1kΩ x Vnom (con VPN, VPE, VNE= 0)  
 Limite di misura impostabile: 0.05MΩ, 0.1MΩ, 0.23MΩ, Numero moduli impostabile: 4 + 35  
 La funzione GFL fornisce risultati corretti sotto le seguenti ipotesi:

- Test eseguito con  $V_{\text{test}} \geq V_{\text{nom}}$  su una **singola stringa** disconnessa dall'inverter, da eventuali scaricatori e da connessioni a terra.
- Test eseguito a monte di eventuali diodi di blocco
- **Singolo guasto** di basso isolamento avvenuto in un qualunque punto della stringa
- Resistenza di isolamento del singolo guasto < **0.23MΩ**
- Condizioni ambientali simili a quelle in cui è stato segnalato il guasto

## **FUNZIONE IVCK**

L'incertezza è indicata come  $\pm[\%lettura + (\text{num.cifre} \cdot \text{risoluzione})]$  a  $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ,  $<80\%RH$

### **Tensione DC @ OPC**

Campo [V]	Risoluzione [V]	Incetezza
3.0 ÷ 1500.0	0.1	$\pm(1.0\%lettura + 2\text{cifre})$

Tensione VPn minima per avviare la prova :15V

### **Corrente DC @ OPC**

Campo [A]	Risoluzione [A]	Incetezza
0.10 ÷ 40.00	0.01	$\pm(1.0\%lettura + 2\text{cifre})$

### **Tensione DC @ STC**

Campo [V]	Risoluzione [V]	Incetezza
3.0 ÷ 1500.0	0.1	$\pm(4.0\%lettura + 2\text{cifre})$

### **Corrente DC @ STC**

Campo [A]	Risoluzione [A]	Incetezza
0.10 ÷ 40.00	0.01	$\pm(4.0\%lettura + 2\text{cifre})$

## **10.2. CARATTERISTICHE GENERALI**

### **Normative di riferimento**

Sicurezza strumento:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030, IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034
EMC:	IEC/EN61326-1, IEC/EN61326-2-2
Sicurezza accessori di misura:	IEC/EN61010-031
Misure:	IEC/EN62446 (IVCK), IEC/EN61557-1 IEC/EN61557-2 (M $\Omega$ ), IEC/EN61557-4 (RPE)
Isolamento:	doppio isolamento
Grado di inquinamento:	2
Categoria di misura:	CAT III 1000VAC, CAT III 1500VDC verso terra, Max 1000VAC, 1500VDC tra gli ingressi

### **Radio**

Conformità a direttive:	ETSI EN300328, ETSIEN301489-1, ETSIEN301489-17
-------------------------	---

### **Display, memoria e interfaccia PC**

Tipo display:	LCD custom, 240x240pxl, retroilluminato
Dati memorizzabili:	max 999
Database interno:	max 64 moduli salvabili
Interfaccia PC:	ottica/USB e WiFi
Interfaccia con SOLAR03:	collegamento Bluetooth (max distanza 100m)

### **Alimentazione**

Tipo batterie:	6x1.5V alcaline tipo AA LR06 oppure 6x1.2V batterie ricaricabili NiMH tipo AA LR06
Indicazione batteria scarica:	simbolo "☐" mostrato a display
Durata batterie (@Temp = 20°C):	RPE: >500 Test (RPE $\geq$ 0.1 $\Omega$ ) GFL, M $\Omega$ : >500 test (Riso $\geq$ 1k $\Omega$ xVTest) IVCK: >500 test (no SOLAR03)
Autospegnimento:	dopo 5 minuti di non utilizzo

### **Caratteristiche meccaniche**

Dimensioni (L x La x H)	235 x 165 x 75mm
Peso (batterie incluse):	1.2kg
Protezione meccanica:	IP40

### 10.3. CONDIZIONI AMBIENTALI DI UTILIZZO

Temperatura di riferimento:	23°C ± 5°C
Temperatura di utilizzo:	-10°C ÷ 50°C
Umidità relativa ammessa:	<80%RH (senza condensa)
Temperatura di conservazione:	-10°C ÷ 60°C
Umidità di immagazzinamento:	<80%RH (senza condensa)
Max altitudine di utilizzo:	2000m

**Questo strumento è conforme ai requisiti della Direttiva Europea sulla bassa tensione 2014/35/EU (LVD), della direttiva 2014/30/EU (EMC) e della normativa RED 2014/53/EU**

**Questo strumento è conforme ai requisiti della direttiva europea 2011/65/EU (RoHS) e della direttiva europea 2012/19/EU (WEEE)**

### 10.4. ACCESSORI

Vedere packing list allegata



#### **ATTENZIONE**

Solo gli accessori forniti a corredo dello strumento garantiscono gli standard di sicurezza. Essi devono essere in buone condizioni e sostituiti, se necessario, con modelli identici

## 11. APPENDICE – CENNI TEORICI

### 11.1. MISURA INDICE DI POLARIZZAZIONE (PI)

Lo scopo di questo test diagnostico è quello di valutare l'influenza degli effetti di polarizzazione. All'applicazione di una tensione elevata ad un isolante, i dipoli elettrici distribuiti nell'isolante si allineano nella direzione del campo elettrico applicato. Questo fenomeno è chiamato polarizzazione. Per effetto delle molecole polarizzate si genera una corrente di polarizzazione (assorbimento) che abbassa il valore complessivo della resistenza di isolamento.

Il parametro **PI** consiste nel rapporto tra il valore di resistenza di isolamento misurata dopo 1 minuto e quella dopo 10 minuti. La tensione di prova è mantenuta per tutta la durata del test e al termine lo strumento fornisce il valore del rapporto:

$$PI = \frac{R (10 \text{ min})}{R (1 \text{ min})}$$

Alcuni valori di riferimento:

Valore PI	Condizione dell'isolamento
<1.0	Non accettabile
da 1.0 a 2.0	Pericoloso
da 2.0 a 4.0	Buono
> 4.0	Eccellente

### 11.2. RAPPORTO DI ASSORBIMENTO DIELETTRICO (DAR)

Il parametro **DAR** consiste nel rapporto tra il valore di resistenza di isolamento misurata dopo 30s e quella dopo 1minuto. La tensione di prova è mantenuta per tutta la durata del test e al termine lo strumento fornisce il valore del rapporto:

$$DAR = \frac{R (1 \text{ min})}{R (30 \text{ s})}$$

Alcuni valori di riferimento:

Valore DAR	Condizione dell'isolamento
< 1.0	Non accettabile
da 1.0 a 1.25	Pericoloso
da 1.25 a 1.6	Buono
> 1.6	Eccellente

## 12. ASSISTENZA

### 12.1. CONDIZIONI DI GARANZIA

Questo strumento è garantito contro ogni difetto di materiale e fabbricazione, in conformità con le condizioni generali di vendita. Durante il periodo di garanzia, le parti difettose possono essere sostituite, ma il costruttore si riserva il diritto di riparare ovvero sostituire il prodotto. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post - vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballo originale; ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente. Il costruttore declina ogni responsabilità per danni causati a persone o oggetti.

La garanzia non è applicata nei seguenti casi:

- Riparazione e/o sostituzione accessori e batteria (non coperti da garanzia).
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un errato utilizzo dello strumento o del suo utilizzo con apparecchiature non compatibili.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di un imballaggio non adeguato.
- Riparazioni che si rendono necessarie a causa di interventi eseguiti da personale non autorizzato.
- Modifiche apportate allo strumento senza esplicita autorizzazione del costruttore.
- Utilizzo non contemplato nelle specifiche dello strumento o nel manuale d'uso.

Il contenuto del presente manuale non può essere riprodotto in alcuna forma senza l'autorizzazione del costruttore.

**I nostri prodotti sono brevettati e i marchi depositati. Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche alle specifiche ed ai prezzi se ciò è dovuto a miglioramenti tecnologici**

### 12.2. ASSISTENZA

Se lo strumento non funziona correttamente, prima di contattare il servizio di assistenza, controllare lo stato delle batterie e dei cavi e sostituirli se necessario. Se lo strumento continua a manifestare malfunzionamenti controllare se la procedura di utilizzo dello stesso è conforme a quanto indicato nel presente manuale. Qualora lo strumento debba essere restituito al servizio post-vendita o ad un rivenditore, il trasporto è a carico del Cliente. La spedizione dovrà, in ogni caso, essere preventivamente concordata. Allegata alla spedizione deve essere sempre inserita una nota esplicativa circa le motivazioni dell'invio dello strumento. Per la spedizione utilizzare solo l'imballaggio originale; ogni danno causato dall'utilizzo di imballaggi non originali verrà addebitato al Cliente



**HT ITALIA SRL**

Via della Boaria, 40

48018 – Faenza (RA) – Italy

T +39 0546 621002 | F +39 0546 621144

M [ht@ht-instruments.com](mailto:ht@ht-instruments.com) | [ht-instruments.com](http://ht-instruments.com)

WHERE  
WE ARE

